

# บทเรียนที่ 5

## การเชื่อมอาร์ก โลหะแก๊สคลุม

(GAS METAL ARC WELDING)

(Welding Process)

กระบวนการเชื่อม



## สาระสำคัญ

การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Gas Metal Arc Welding (GMAW) หรือเรียกว่า การเชื่อมมิก (Metal Inert Gas Welding: MIG) การเชื่อมแม็ก (Metal Active Gas Welding: MAG) คือ กระบวนการเชื่อม ที่อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์ก โดยใช้ลวดสั่นเปลืองขนาดเล็กแบบต่อเนื่องและหลอมละลาย (Continuous Consumable Wire Electrode) ทำหน้าที่นำกระแสให้เกิดการอาร์กขึ้น บริเวณการอาร์ก ซึ่งมีบ่อหลอมละลาย จะถูกปกคลุมด้วยแก๊สปกคลุมรอยเชื่อม แก๊สปกคลุมที่เป็นแก๊สเฉื่อยบริสุทธิ์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สผสม แก๊สปกคลุมที่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือแก๊สผสมคาร์บอนไดออกไซด์ เรียกว่า การเชื่อมแม็ก (MAG Welding)






1.

## หลักการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม

**การเชื่อมแก๊สคลุมโลหะ หรือ Gas Metal Arc Welding (GMAW)**  
ค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 แต่รอยเชื่อมยังมีคุณภาพไม่ดีนัก  
จนกระทั่งมีการพัฒนา Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)  
ในปี ค.ศ. 1940 โดยได้หลักการจากการที่ฟลักซ์จากการเชื่อมอาร์ก  
ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ไหม้แล้วเกิดแก๊สคลุมบ่อหลอมละลาย  
ต่อมา GMAW ได้รับการพัฒนาโดยเปลี่ยนจากการใช้อิเล็กโทรดทังสเตน  
มาใช้ลวดเชื่อมแบบเส้นเปลืองที่ป้อนผ่านหัวเชื่อมอย่างต่อเนื่อง  
และใช้แก๊สเฉื่อยคลุมรอยเชื่อม ซึ่งเรียกการเชื่อมแบบนี้ว่า Metal Inert Gas (MIG)  
ในช่วงแรกนิยมใช้เชื่อมอะลูมิเนียมเท่านั้นและใช้ได้เฉพาะแก๊สเฉื่อย

กระบวนการเชื่อมนี้ได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมโลหะชนิดอื่น ๆ ได้ โดยมีการนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มาใช้แทนแก๊สเฉื่อยสำหรับเชื่อมโลหะจำพวกเหล็ก เพราะมีต้นทุนถูกกว่า การเชื่อมที่ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คลุมเรียกว่า Metal Active Gas (MAG)

ซึ่งสามารถผสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กับแก๊สชนิดอื่นได้ การเชื่อม GMAW/MIG/MAG มีทั้งแบบ กึ่งอัตโนมัติ ที่ช่างเชื่อมควบคุมความเร็ว การเคลื่อนที่และความยาวอาร์ก และแบบอัตโนมัติที่หัวเชื่อม จะถูกยึดให้เคลื่อนที่ไปตามชิ้นงาน หรือชิ้นงานเคลื่อนที่เข้าหาหัวเชื่อม

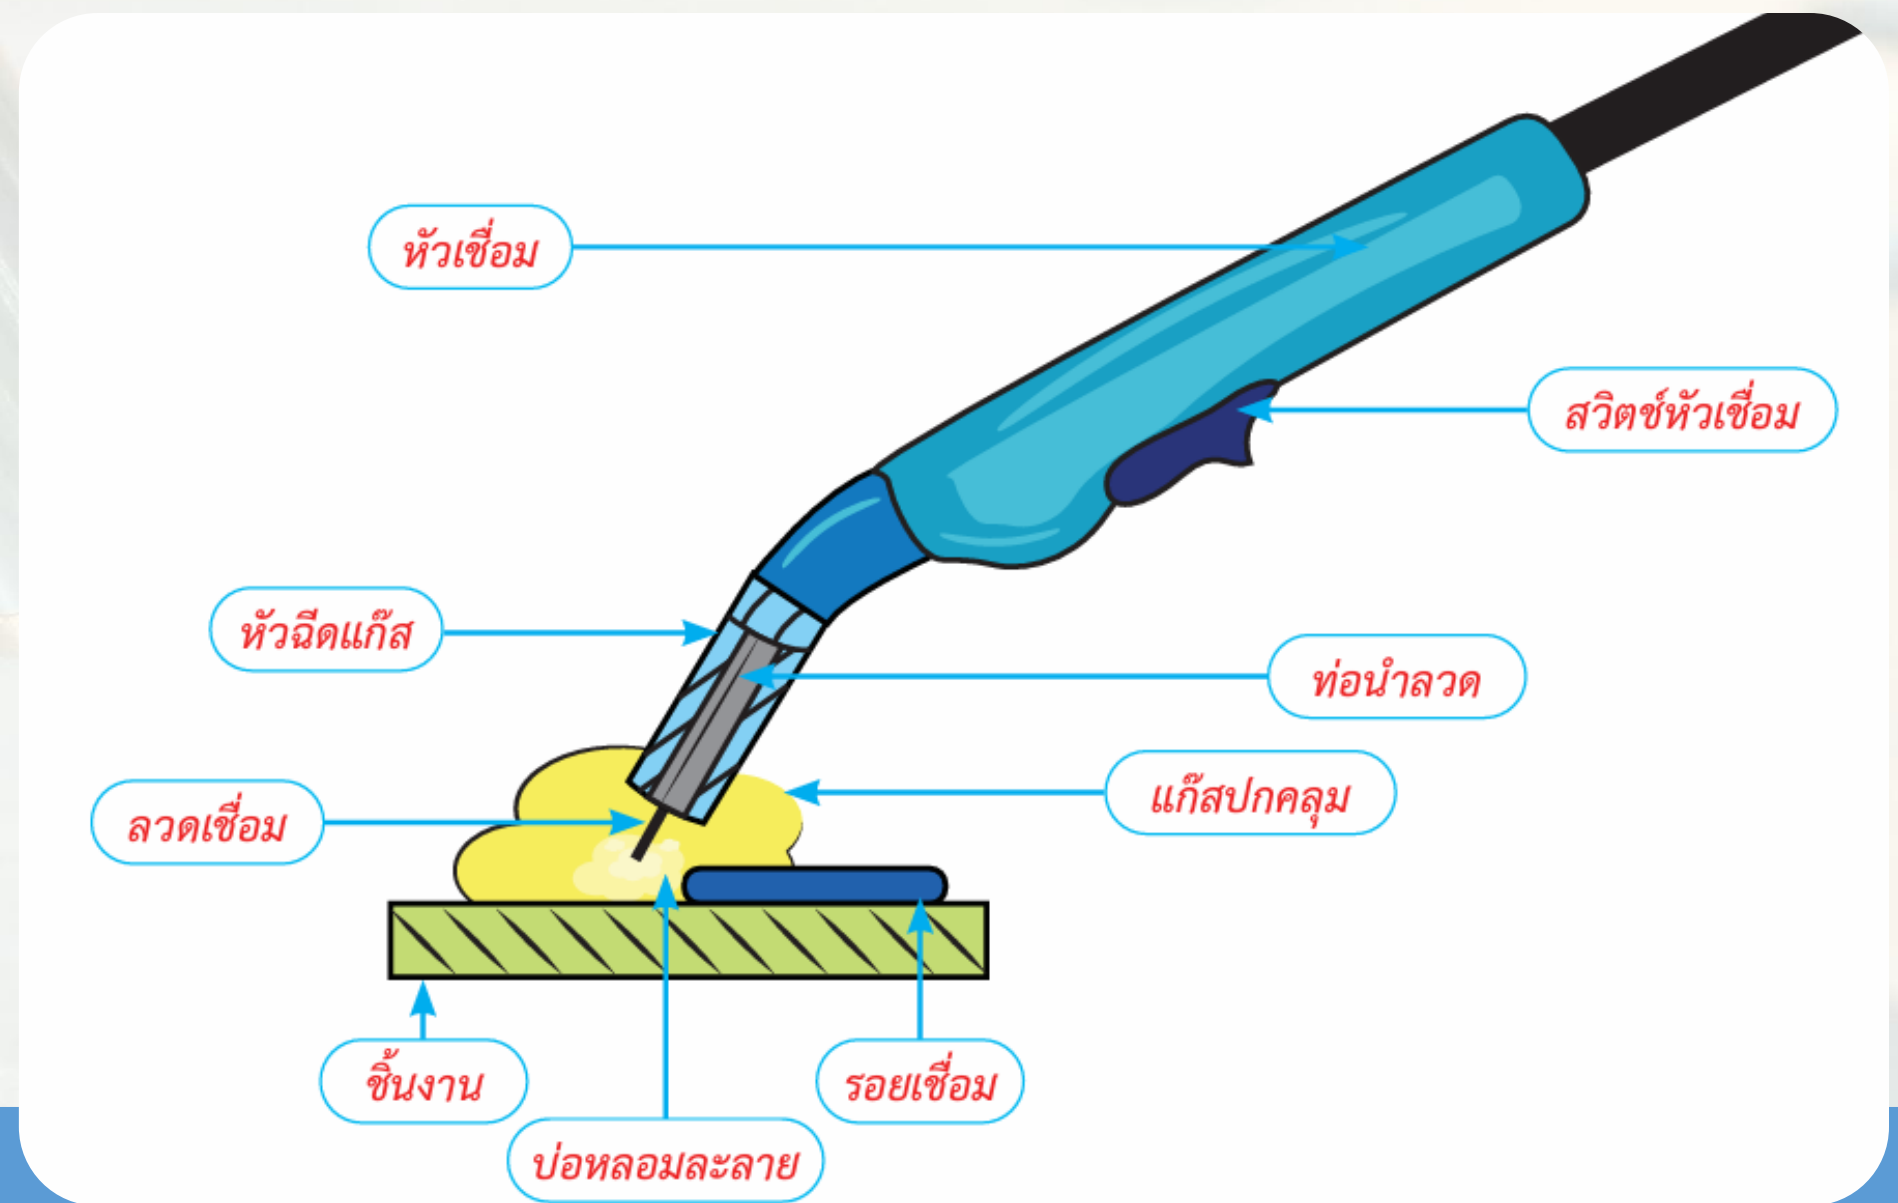


## ข้อดีของการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW)

ลวดเชื่อมป้อน  
อย่างต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลา  
เปลี่ยนลวดเชื่อมใหม่

ไม่มีสแลกบนรอยเชื่อม  
จึงทำความสะอาดได้ง่าย

สามารถเชื่อมได้ทุกตำแหน่ง  
ทำเชื่อม และเชื่อมโลหะ  
ได้เกือบทุกชนิด

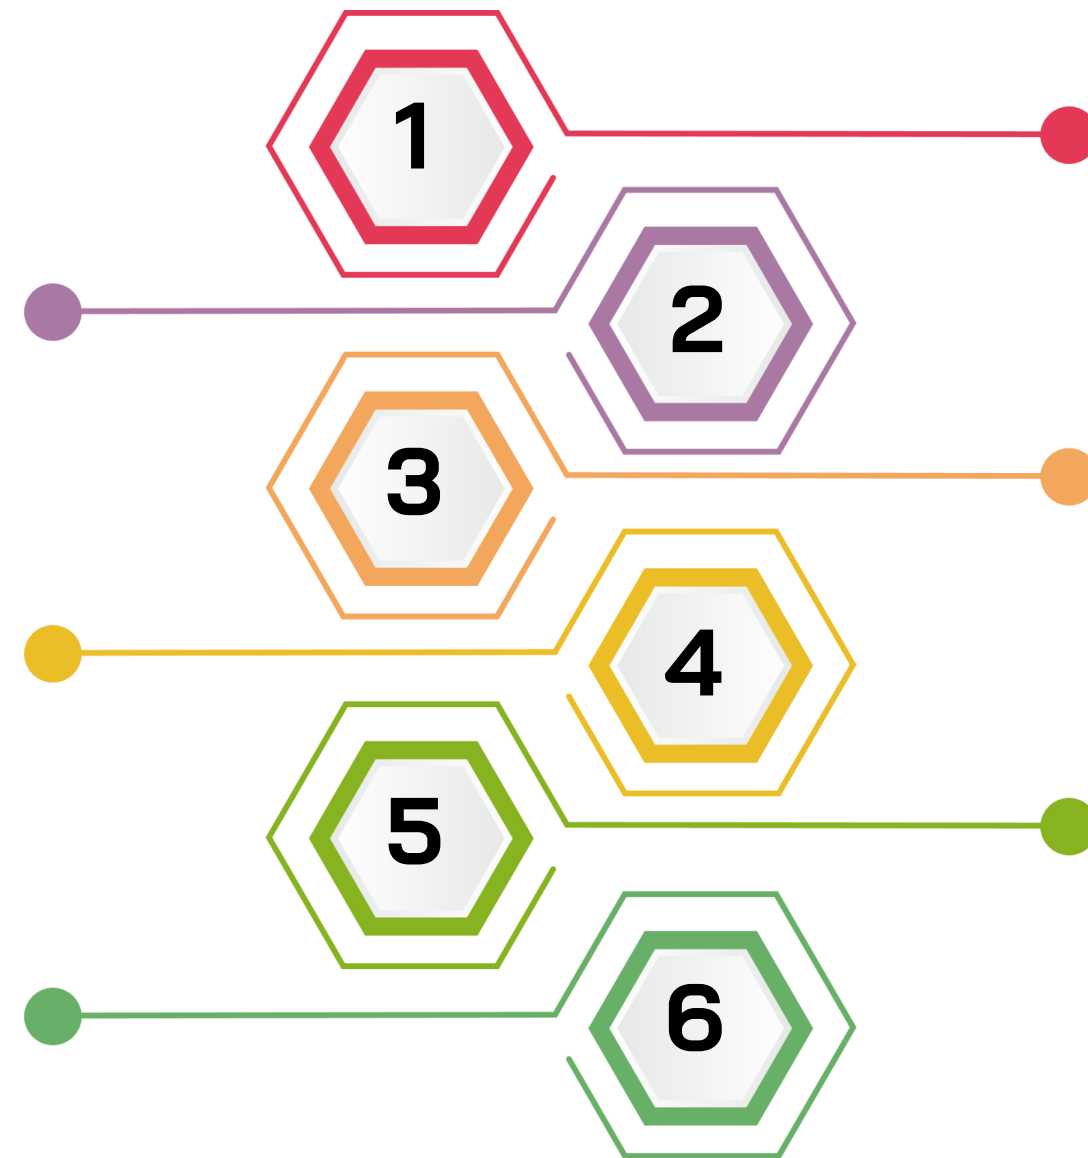

การเชื่อมกระทำได้รวดเร็วกว่า  
วิธีอื่น ทำให้ปริมาณความร้อนเข้าสู่  
รอยเชื่อมต่ำ ทำให้การบิดตัวมีน้อย

มีการอาร์กที่รุนแรง อาร์กได้เรียบ  
มีสะเก็ดไฟเล็กน้อย ทำให้เชื่อมได้ง่าย

รอยเชื่อมมีคุณภาพสูง มีอำนาจ  
การยึดหยุ่น ไม่มีรูพรุน



## การส่งถ่ายน้ำโลหะ


2.

ในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมแบบมิก หรือแบบแม็ก เป็นกระบวนการเชื่อมแบบสั้นเปลือง โดยลวดเชื่อมหลอมละลายเติมลงไปบนรอยเชื่อม การที่ปลายลวดเชื่อมหลอมและเติมลงไปบนบ่อหลอมละลายเรียกว่า “การส่งถ่ายน้ำโลหะ” มีด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่

2.1

### การส่งถ่ายน้ำโลหะแบบลัดวงจร (SHORT CIRCUIT)


หลักการคือปลายลวดเชื่อมจะสัมผัสกับชิ้นงาน ทำให้เกิดการลัดวงจรและอาร์กขึ้นชั่วขณะหนึ่ง อุณหภูมิที่สูงจะหลอมปลายลวดเชื่อมให้กลายเป็นหยดโลหะเล็ก ๆ และด้วยความเร็วในการป้อนลวดเชื่อมที่สูง หยดโลหะเหล่านี้จะตกลงสู่บ่อหลอมละลายอย่างต่อเนื่อง เมื่อลวดเชื่อมป้อนเข้าไปสัมผัสกับชิ้นงานอีกครั้ง การอาร์กก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นวัฏจักรซ้ำ ๆ อย่างรวดเร็วถึง 20-200 ครั้งต่อวินาที

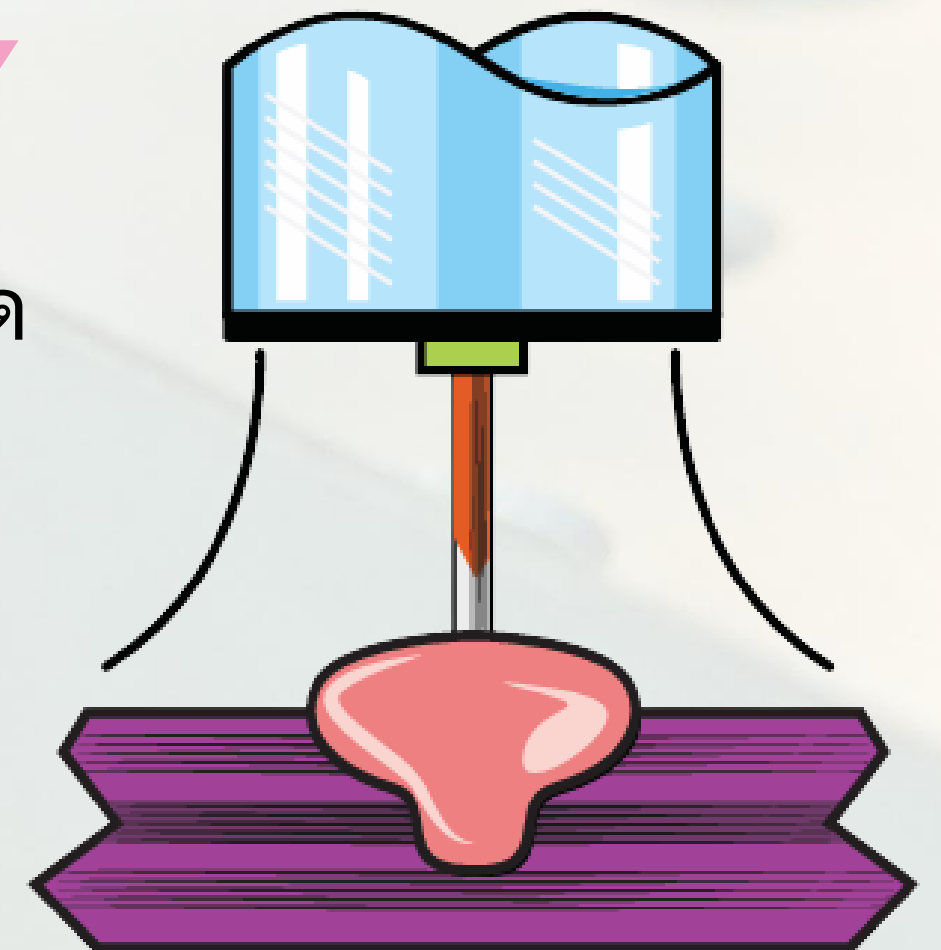

## 2.2

## การส่งถ่ายน้ำโลหะแบบละออง (SPRAY TRANSFER)

การส่งถ่ายน้ำโลหะแบบละออง (Spray Transfer) เกิดขึ้นเมื่อใช้กระแสไฟฟ้าสูงตั้งแต่ 250 แอมแปร์ขึ้นไป และแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 32-40 โวลต์ ซึ่งเหมาะสำหรับงานเชื่อมที่มีความหนามาก ในกระบวนการนี้ ปลายลวดเชื่อมจะหลอมละลายเป็นเม็ดเล็กๆ และถูกพ่นผ่านการอาร์กไปยังชิ้นงานด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า การส่งถ่ายแบบละอองนี้ใช้กระแสและแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงกว่าแบบอื่น ทำให้เหมาะกับการเชื่อมในท่าราบเท่านั้น หากใช้เชื่อมในท่าอื่น ๆ จำเป็นต้องควบคุมบ่อหลอมละลายให้มีขนาดเล็ก

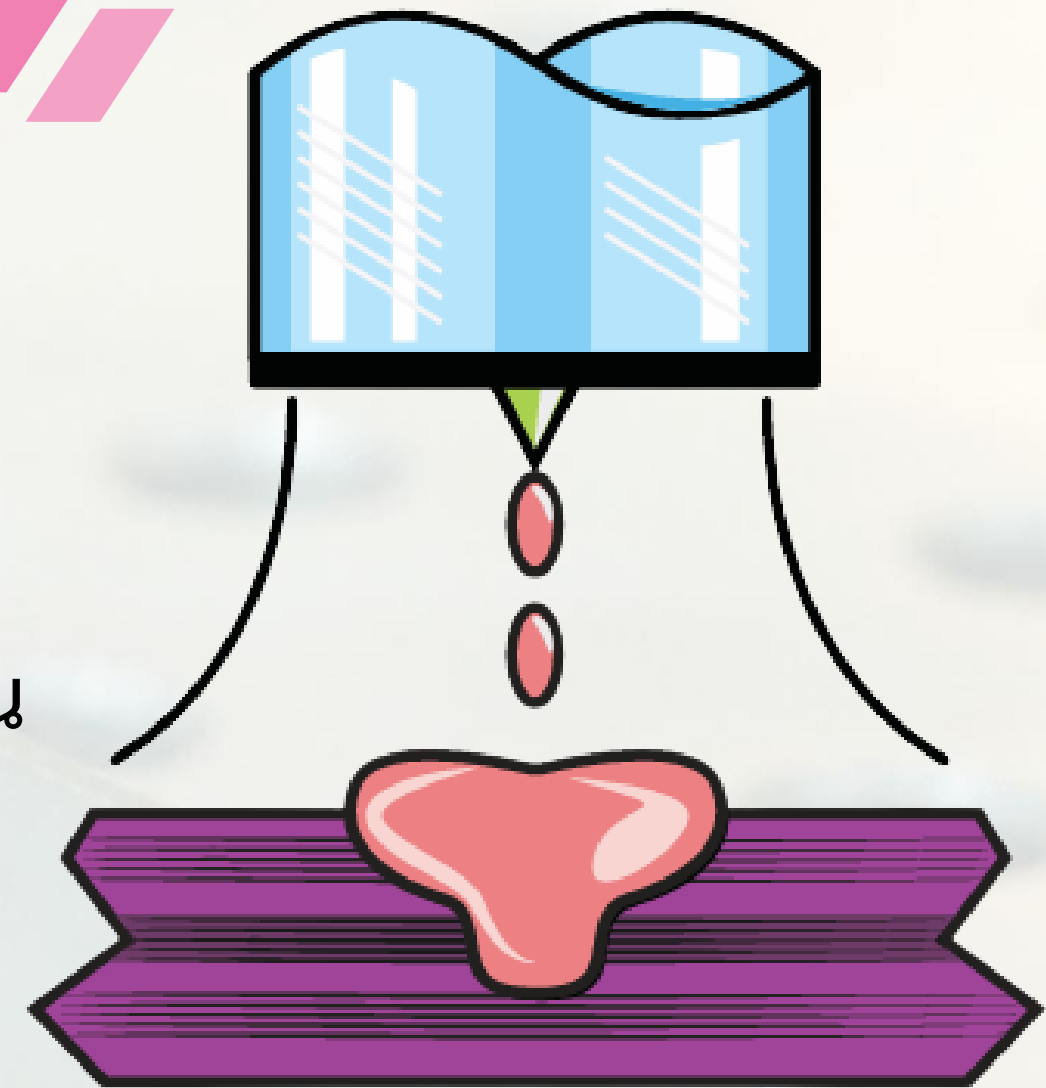

การส่งถ่ายโลหะ แบบละออง


## การส่งถ่ายน้ำโลหะแบบละอองแบ่งได้ 2 ชนิดหลัก ๆ

### 1 ชนิดพ่นฝอย (Spray Arc Transfer)

จะใช้กระแสไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง พร้อมกับแก๊สอาร์กอนหรือแก๊สอาร์กอนผสมออกซิเจน เป็นแก๊สปกคลุม น้ำโลหะจะถูกพ่นออกจากปลายลวดเชื่อมเป็นฝอยละเอียด เรียกว่าการส่งถ่ายแบบลัดวงจร

### 2 ชนิดหยด (Globular Transfer)

จะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอาร์กอน เป็นแก๊สปกคลุม โดยใช้กระแสไฟต่ำกว่าชนิดแรก ทำให้หยดน้ำโลหะ รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเชื่อมแล้วหยดลงสู่ บ่อหลอมละลาย วิธีนี้มักทำให้รอยเชื่อมไม่สวยงาม การหลอมละลาย ไม่ลึกมาก และมีเม็ดโลหะกระเด็นรอบรอยเชื่อมเยอะ อย่างไรก็ตาม กระแสไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ จะอยู่ระหว่างการส่งถ่ายแบบลัดวงจรกับการส่งถ่ายแบบพ่นฝอย

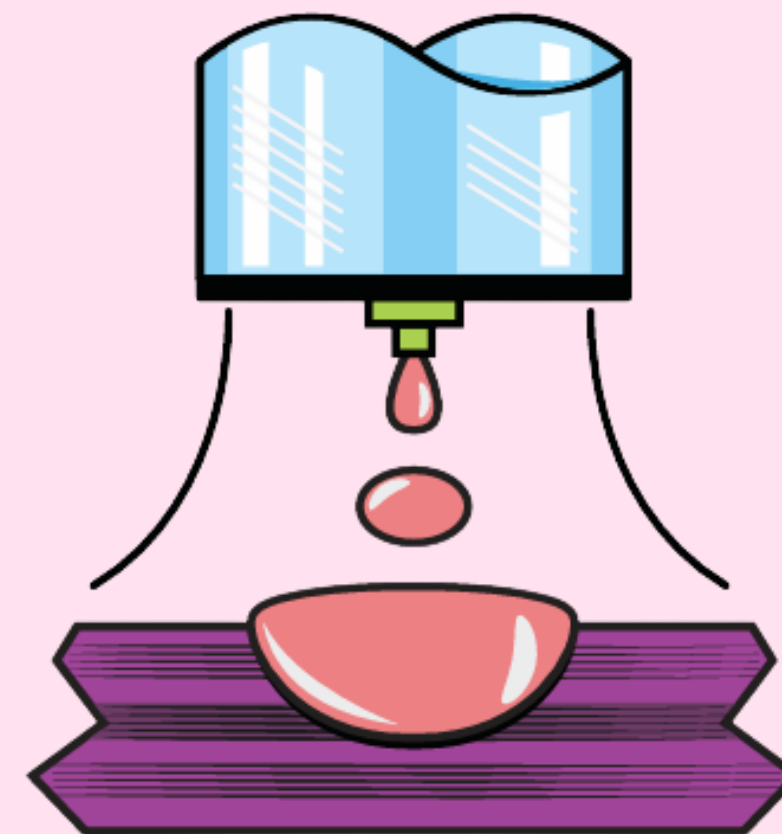

แสดงการเชื่อมแบบละออง



3.

## อุปกรณ์การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม

3.1

### เครื่องเชื่อม (WELDING MACHINE)

เครื่องเชื่อมสำหรับการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (MIG) ส่วนใหญ่เป็นเครื่องเชื่อมกระแสตรงชนิดแรงเคลื่อนคงที่ (Constant Voltage) ที่นิยมใช้แบบ ต่อกะแสตรงกลับขั้ว (DCEP) เพราะทำให้การหลอมละลายสม่ำเสมอ การซึมลึกดี การอาร์กเสถียร และรอยเชื่อมสะอาด สามารถเชื่อมโลหะได้ทุกชนิด แต่การใช้กระแสตรงขั้วตรง (DCEN) ซึ่งลวดเชื่อมเป็นขั้วลบ นั้นไม่นิยม เนื่องจากให้การซึมลึกต่ำและรอยเชื่อมไม่สะอาด



เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลง  
เรียงกระแส

เครื่องเชื่อม MIG ที่ใช้กันทั่วไปคือแบบหม้อแปลงเรียงกระแส (Transformer-Rectifier) ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าแบบมอเตอร์เจเนอเรเตอร์ (Motor Generator) ในการเชื่อมแบบถ่าน้ำโลหะแบบลัดวงจร กระแสไฟเชื่อมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ จึงจำเป็นต้องมี ตัวควบคุมความเหนียวน้ำ (Inductance) ต่ออนุกรมเข้ากับเครื่องเชื่อม เพื่อควบคุมการเพิ่มของกระแส ทำให้การอาร์กสม่ำเสมอ รอยเชื่อมสมบูรณ์ การหลอมละลายซึมลึกดี และลดการเกิดเม็ดโลหะ



เครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์เจเนอเรเตอร์

## 3.2

## เครื่องป้อนลวด (FEED CONTROL AND CONTROL SYSTEM)

เครื่องป้อนลวดมีหน้าที่ควบคุมการส่งลวดเชื่อม จากม้วนไปยังเครื่องเชื่อม โดยความเร็วในการป้อนต้องสัมพันธ์กัน เครื่องป้อนลวดมีทั้งแบบที่รวมอยู่ในเครื่องเชื่อม และแบบที่แยกออกมาต่างหาก สำหรับเครื่องป้อนลวด แบบความเร็วคงที่ที่ใช้คู่กับเครื่องเชื่อมแบบแรงเคลื่อนคงที่นั้น ความเร็วในการป้อนลวดจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้า หากปรับให้ลวดป้อนเร็วขึ้น กระแสไฟฟ้าก็จะสูงขึ้น แต่ถ้าป้อนช้าลง กระแสไฟฟ้าก็จะลดลงตามไปด้วย



ลักษณะเครื่องป้อนลวด

### 3.3 หัวเชื่อม (WELDING GUN OR TORCH)

มีหน้าที่หลักคือเป็นทางผ่านของแก๊สเพื่อปกคลุมรอยเชื่อมและเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่บริเวณการเชื่อม หัวเชื่อมนี้จะติดอยู่ที่ปลายสายเชื่อม และมี 2 แบบหลักคือและมี 2 แบบหลักคือแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ





## แก๊สปกคลุม (Shield Gas)

4.

กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม หรือ MIG จะต้องมีแก๊สปกคลุมบริเวณการเชื่อม เพื่อทำหน้าที่ป้องกันแก๊สจากภายนอก

### ไนโตรเจน

ไนโตรเจนที่รวมตัวกับรอยเชื่อมจะทำให้รอยเชื่อมมีความแข็งแรงขึ้น แต่จะลดความเหนียวลง ทำให้รอยเชื่อมต้านทานแรงกระแทกได้ต่ำและแตกหักง่าย

### ออกซิเจน

สารประกอบต่าง ๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับคาร์บอนในเหล็ก รวมถึงสารประกอบฝังตัวอื่นๆ จากธาตุผสมอย่างแมงกานีส และซิลิคอน สามารถส่งผลเสียต่อคุณสมบัติทางกลของรอยเชื่อมได้

### ไฮโดรเจน

เป็นแก๊สอันตรายต่อรอยเชื่อมเหมือนกับแก๊สทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะมีปริมาณน้อย ในอากาศก็ตามก็จะส่งผลให้การอาร์กไม่สม่ำเสมอ

## 4.1

### แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ในงานเชื่อม MIG/MAG แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.5% และมีความชื้นน้อยกว่า 100 ppm เพื่อใช้ปกคลุมบริเวณอาร์ก เมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ถูกความร้อนจากการอาร์ก จะแตกตัวเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และแก๊สออกซิเจน ซึ่งออกซิเจนจะรวมตัวกับธาตุในโลหะหลอมเหลวกลายเป็นออกไซด์ลอยตัวขึ้นมาในรูปของขี้ตะกรัน และสแลก แม้แก๊สนี้จะเป็นแอ็กทีฟแก๊สที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน แต่ก็ให้คุณภาพรอยเชื่อมที่ดี ปราศจากตำหนิและรูพรุน อย่างไรก็ตาม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สามารถใช้ได้เฉพาะการส่งถ่านน้ำ

โลหะแบบลัดวงจร (Short Circuit) และแบบหยด (Globular Transfer) เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการส่งถ่านแบบละออง (Spray Transfer) ได้ เนื่องจากการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงชนิดเดียว

อาจทำให้รอยเชื่อมมีออกไซด์มาก จึงต้องมีการเติมธาตุลดออกซิเจน (Deoxidizing)

จำนวนมากลงในลวดเชื่อมเพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์และปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของรอยเชื่อม

## 4.2

### แก๊สอาร์กอนผสมแก๊สออกซิเจน

การนำแก๊สทั้งสองมาผสมกันต้องผสมตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้จะให้ผลดีกับรอยเชื่อม มีการผสมตามอัตราส่วน ดังนี้ อาร์กอน -1%, ออกซิเจน / อาร์กอน -2%, ออกซิเจน / อาร์กอน -5%, ออกซิเจน / อาร์กอน -8% ถึง -12%, ออกซิเจน / อาร์กอน -12% ถึง -15%, ออกซิเจน

## 4.3

### แก๊สอาร์กอนผสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

แก๊สผสมนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กผสมต่ำโดยเฉพาะ แต่ห้ามใช้กับสแตนเลส การเพิ่มอาร์กอนในแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดสะเก็ดโลหะ (Spatter) ได้ดีกว่าการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะผสมในสัดส่วนใด แก๊สผสมนี้ยังคงให้สมบัติของสเปรย์อาร์กเหมือนเดิม เมื่อใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผสมกับแก๊สอื่นในปริมาณเล็กน้อย และเพิ่มกระแสเชื่อมเล็กน้อย จะได้การส่งถ่าน้ำโลหะแบบละอองที่อาร์กสม่ำเสมอ

#### 4.4

#### แก๊สอาร์กอนผสมแก๊สฮีเลียม

เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การเพิ่มฮีเลียมเข้าไปในอาร์กอน จะช่วยเพิ่มทั้งแรงเคลื่อนและปริมาณความร้อนในการเชื่อม ทำให้สามารถเชื่อมชิ้นงานที่หนาขึ้นได้ มีการซึมลึกที่ดีขึ้น และลดการเกิดรูพรุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 4.5

#### แก๊สอาร์กอนผสมแก๊สไนโตรเจน

การใช้แก๊สผสมระหว่างอาร์กอนกับออกซิเจน 1% และเติมไนโตรเจนเพียงเล็กน้อย จะช่วยให้ได้รอยเชื่อมแบบออสเทนไนต์ที่สมบูรณ์ การเติมไนโตรเจน 1.5-3% เหมาะสำหรับ ลวดเชื่อมสแตนเลสชนิด 347 แม้การเติมไนโตรเจนถึง 10% จะทำให้เกิดควัน แต่รอยเชื่อมก็ยังคงสมบูรณ์อยู่ อย่างไรก็ตาม การเติมไนโตรเจน 2% เมื่อนำไปเชื่อมเหล็กกล้าละมุน (Mild Steel) ในแบบรอยเดี่ยวจะทำให้เกิดรูพรุนได้ และถ้าเติมน้อยกว่า 0.5% ก็จะทำให้เกิดรูพรุน ในการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนแบบหลายรอยเชื่อม (Multi Pass)

## 4.6

### แก๊สอาร์กอนผสมแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

แก๊สผสมทั้ง 3 นี้เรียกว่า ยูนิเวอร์แซล (Universal) เพราะสามารถเกิดการส่งถ่ายน้ำโลหะได้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบลัดวงจร (Short Circuit) แบบละออง (Spray Transfer) และแบบหยด (Globular Transfer) และยังส่งถ่ายน้ำโลหะที่มีความหนาแน่นสูง แก๊สทั้ง 3 ชนิดมีให้เลือกมากขึ้นอยู่กับการส่งถ่ายน้ำโลหะ และคุณลักษณะของการอาร์ก

## 4.7

### แก๊สอาร์กอนผสมแก๊สฮีเลียม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สออกซิเจน

แก๊สผสมทั้ง 4 ชนิด เรียกว่า ควอดมิกใช้สำหรับการเชื่อมที่ต้องการอัตราการเติมลวดเชื่อมสูง โดยใช้การอาร์กที่มีความหนาแน่นในการส่งถ่ายน้ำโลหะสูง ให้สมบัติทางกลดีใช้เชื่อมเหล็กกล้าผสมต่ำ และสามารถนำไปเชื่อมเหล็กกล้าอะลูมิเนียมได้ แต่ต้องคิดถึงอัตราการเติมลวดและราคาแก๊ส

## 4.8

### การพิจารณาเลือกใช้แก๊สปกคลุมรอยเชื่อม

ลักษณะของการอาร์ก  
และการส่งถ่ายน้ำโลหะ

การซึมลึก ความกว้าง  
และรูปร่างของรอยเชื่อม

ความยากง่ายในการหาซื้อแก๊ส



ชนิดของโลหะงานที่จะเชื่อม

ความเร็วของการเชื่อม

สมบัติทางกลของรอยเชื่อม  
ที่ต้องการ


ราคาแก๊ส



5.


## ลวดเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม

กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมพัฒนา  
มาจากกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  
โดยมีการเติมลวดเชื่อมลงในบ่อหลอมเหลว  
ของชิ้นงานภายใต้การป้องกันด้วยแก๊สเฉื่อย  
สิ่งสำคัญก่อนการเชื่อมคือการเลือกลวดเชื่อม  
ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงส่วนผสมทางเคมี  
และสมบัติทางกลของชิ้นงาน ความหนา  
และรูปทรง เพื่อให้ได้รอยเชื่อม  
ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับชิ้นงานมากที่สุด

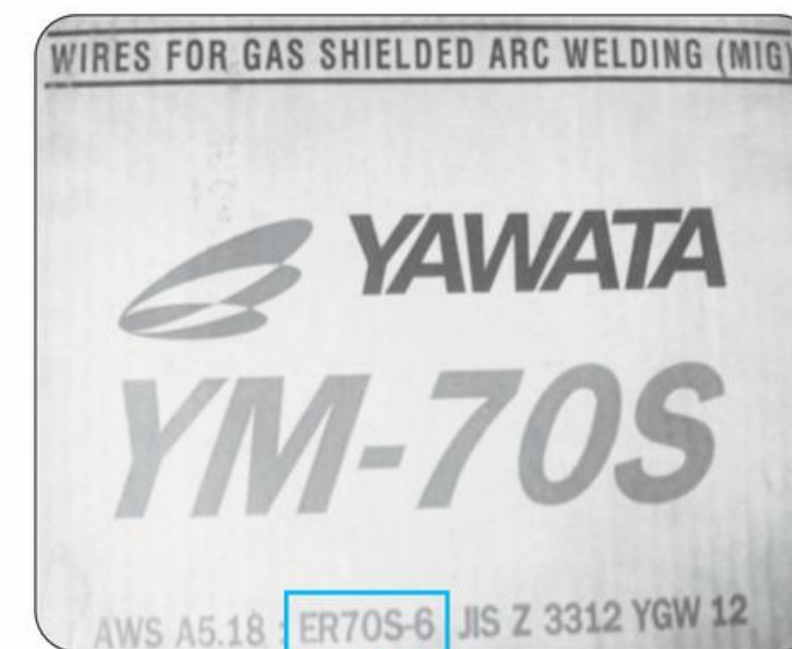

ER70S-6

สมาคมการเชื่อมแห่งประเทศไทย (AWS) ได้กำหนดมาตรฐานการแบ่งประเภทลวดเชื่อม สำหรับกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม โดยมาตรฐาน A 5.18-1979 เป็นการกำหนดสำหรับลวดเชื่อมแบบตัน (Solid Wire) ที่ใช้เชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสมต่ำ ซึ่งมีการกำหนดตัวอักษรและตัวเลขเพื่อระบุคุณสมบัติของลวดเชื่อมนั้น ๆ

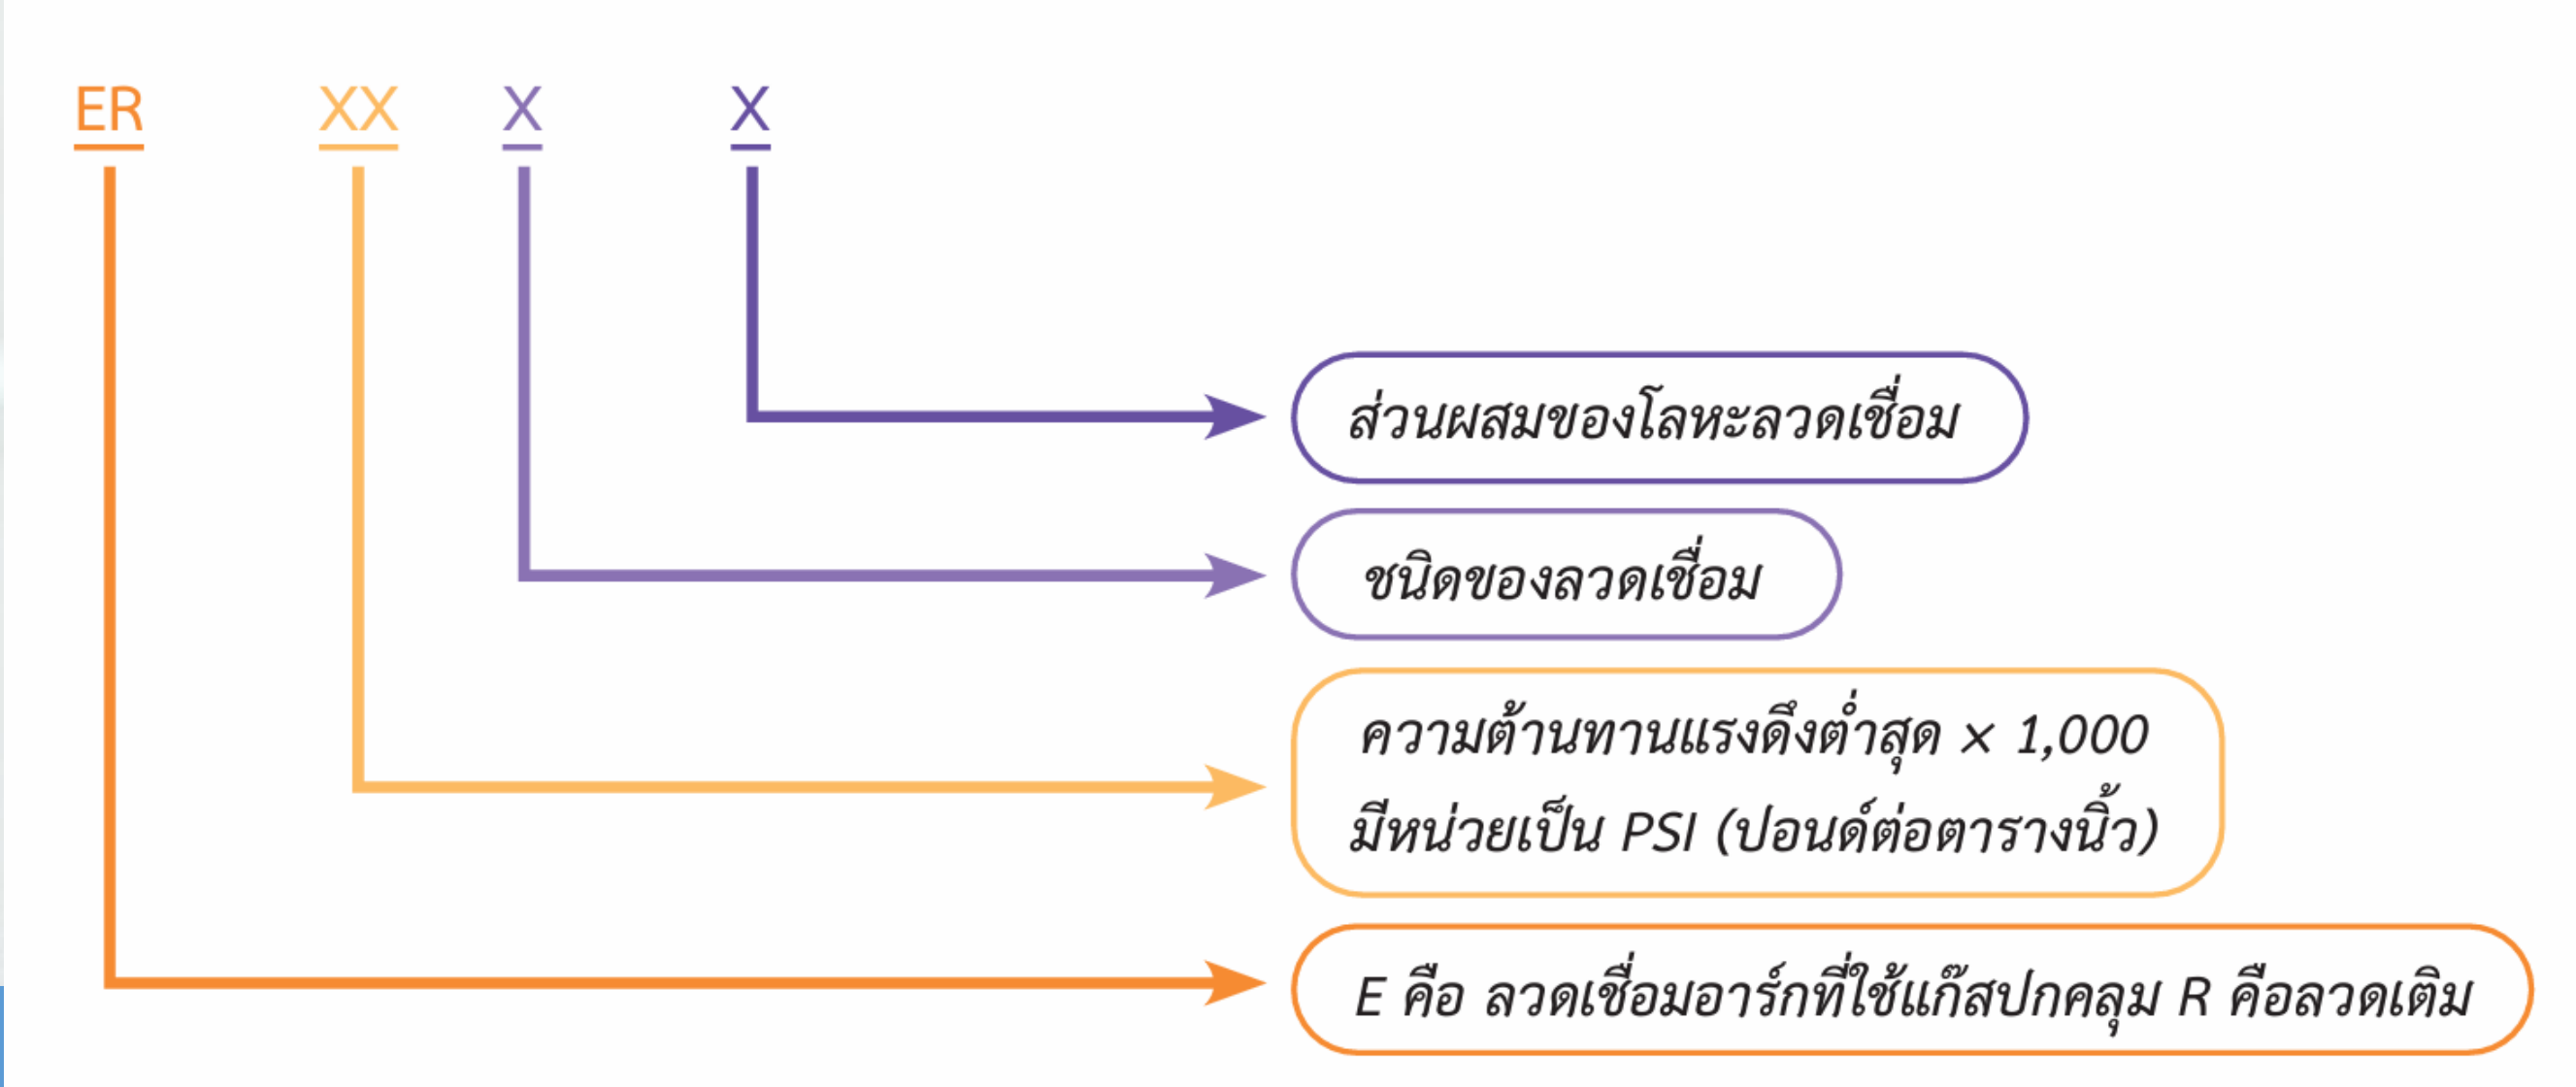



## ความยาวของลวดเชื่อมที่ยื่นออกมาจากหัวเชื่อม

ไวร์สตรีกเอาต์ (Wire Stick-Out) คือ ความยาวของลวดเชื่อมที่ยื่นพ้นออกมาจากหัวเชื่อม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของรอยเชื่อม หากไวร์สตรีกเอาต์ยาวเกินไป จะทำให้ลวดเชื่อมร้อนมากเกินไป ส่งผลให้รอยเชื่อม ไม่เรียบสม่ำเสมอและการซึมลึกน้อยลง แต่ถ้ายาวน้อยเกินไป ลวดเชื่อมอาจหลอมละลายและติดกับปลายหัวฉีดได้ ความยาวที่เหมาะสมของไวร์สตรีกเอาต์ ควรอยู่ที่ประมาณ 6-9 มิลลิเมตร



ระยะที่ลวดเชื่อม พ้นออกมาจากหัวเชื่อม