

บทเรียนที่ 2

การเชื่อมอาร์ค ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

(SHIELD METAL ARC WELDING)

(Welding Process)

กระบวนการเชื่อม



สาระสำคัญ

กระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เป็นกระบวนการที่ทำให้โลหะติดกัน

โดยการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานความร้อน

โดยความร้อนที่ได้เกิดจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน

ทำให้ชิ้นงานกับลวดเชื่อมบริเวณที่เชื่อมรวมตัวเป็นรอยเชื่อม

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้มีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ

สำหรับกระแสตรงมีการต่อได้ 2 ลักษณะ

คือ กระแสตรงลวดเชื่อมขั้วบวก (DCEP) และกระแสตรงลวดเชื่อมขั้วลบ (DCEN)





หลักการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

1.

การเชื่อมโลหะแบบ SMAW (Shield Metal Arc Welding)

อาศัยความร้อนสูงประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์ (3,316 องศาเซลเซียส) จากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมและชิ้นงาน เพื่อหลอมรวมโลหะให้เป็นเนื้อเดียวกัน เกิดเป็นรอยเชื่อม โดยฟลักซ์ที่หุ้มลวดเชื่อมจะสร้างควันปกคลุมรอยเชื่อม ป้องกันออกซิเจนทำปฏิกิริยากับน้ำโลหะเหลว และช่วยดึงสิ่งสกปรกออกไป ซึ่งเมื่อเย็นตัวลง ฟลักซ์จะกลายเป็น สแลก ที่แข็งและเปราะ

นอกจาก SMAW แล้ว ปัจจุบันยังมีการพัฒนาเทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า แบบใหม่ ๆ อีกหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น การเชื่อมแบบแมกมิกฟลักซ์คอร์ การเชื่อมแบบทิก การเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ และการเชื่อมแบบพลาสมา



ลักษณะพื้นฐานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้ในงานเชื่อมปัจจุบันมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการทำงานที่แตกต่างกัน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเรียนรู้ในด้านเทคนิคพอสมควร เพื่อที่จะได้ใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งการประหยัดไฟฟ้า โดยทั่วไปเครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรมีลักษณะ ดังนี้


- 1 กระแสไฟเชื่อมที่ใช้จะสูง แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ
- 2 ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 50–80 โวลต์
- 3 สามารถควบคุมขนาดของกระแสเชื่อมได้



2.1

เครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าคงที่ (CONSTANT VOLTAGE)


เครื่องเชื่อมประเภทนี้เป็นแบบที่ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าคงที่ ซึ่งหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสไฟเชื่อมที่ใช้ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องเชื่อมแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ โดยจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรง และสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า เครื่องเชื่อมเรียงกระแสไฟฟ้า หรือชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า

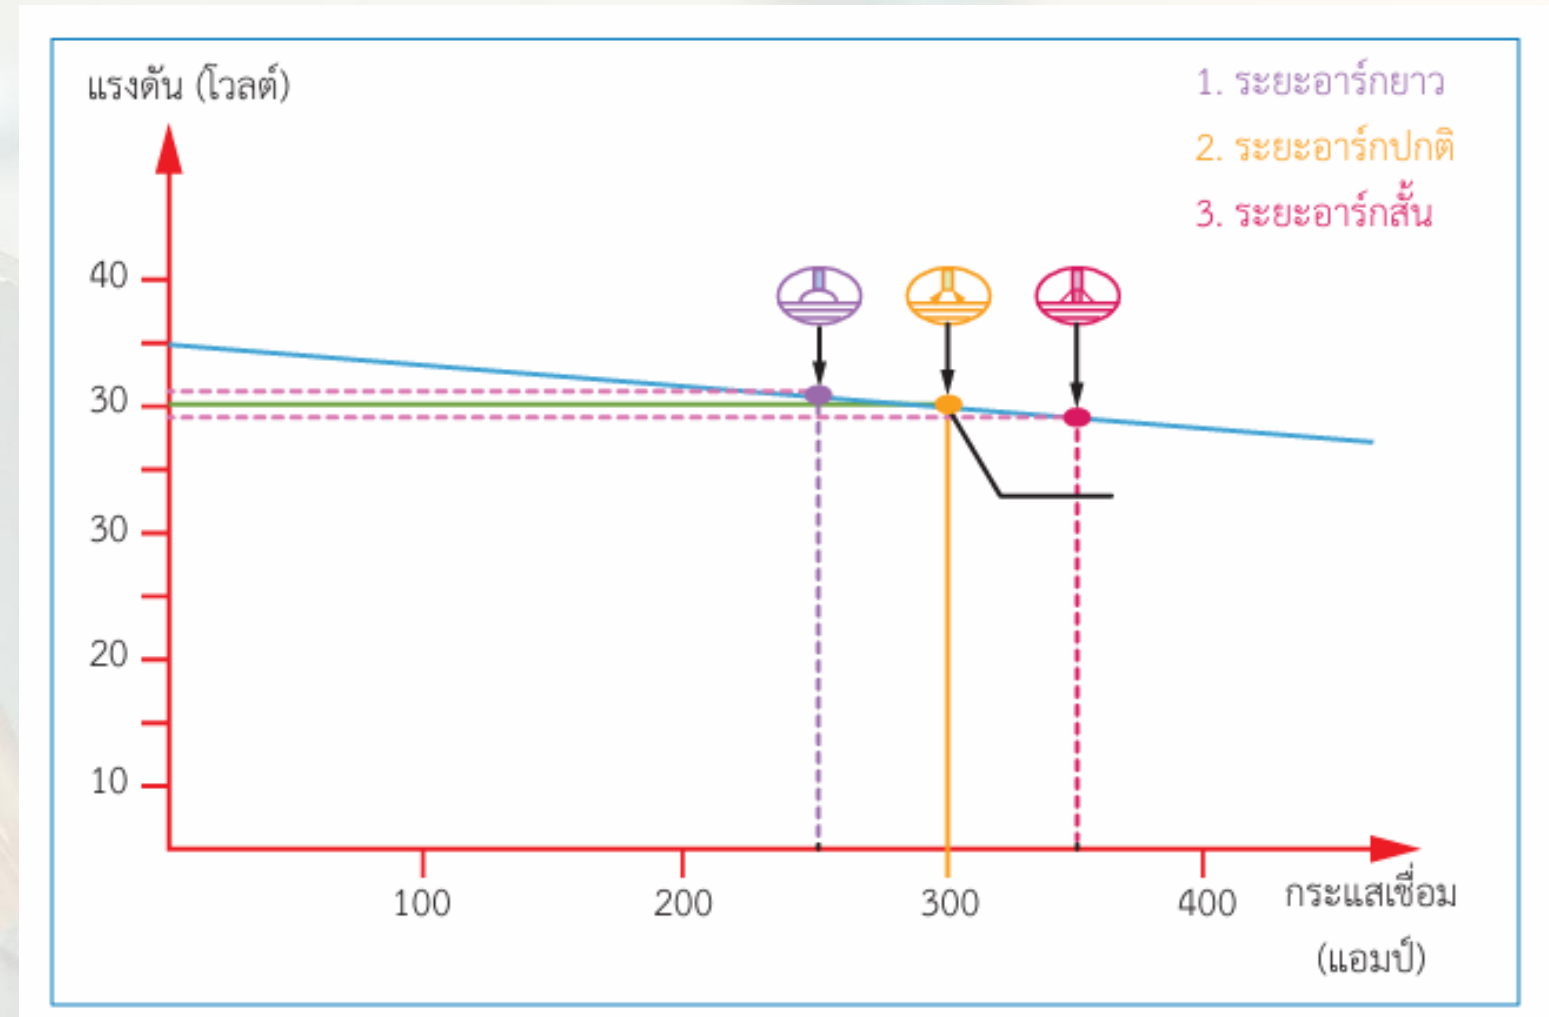

2.2

เครื่องเชื่อมชนิดกระแสไฟฟ้าคงที่ (CONSTANT CURRENT)

เครื่องเชื่อมประเภทนี้จะให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุด
เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล (กระแสเป็นศูนย์)
และแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะลดลงเมื่อกระแสเชื่อมเพิ่มขึ้น
โดยปกติ แรงเชื่อมในวงจรจะอยู่ที่ 20-40 โวลต์
แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าวงจรเปิดจะสูงกว่า อยู่ที่ 60-80
โวลต์ เครื่องเชื่อมชนิดนี้มีทั้งแบบกระแสตรง
กระแสสลับ หรือรวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน
ข้อดีคือเมื่อใช้กับกระบวนการเชื่อมแบบลวดเชื่อม
มีฟลักซ์หุ้ม ผู้ใช้สามารถปรับกระแสไฟเชื่อมได้
เพียงแค่เปลี่ยนระยะอาร์ก โดยไม่จำเป็นต้องปรับ
การตั้งค่ากระแสไฟที่เครื่องเชื่อมใหม่.

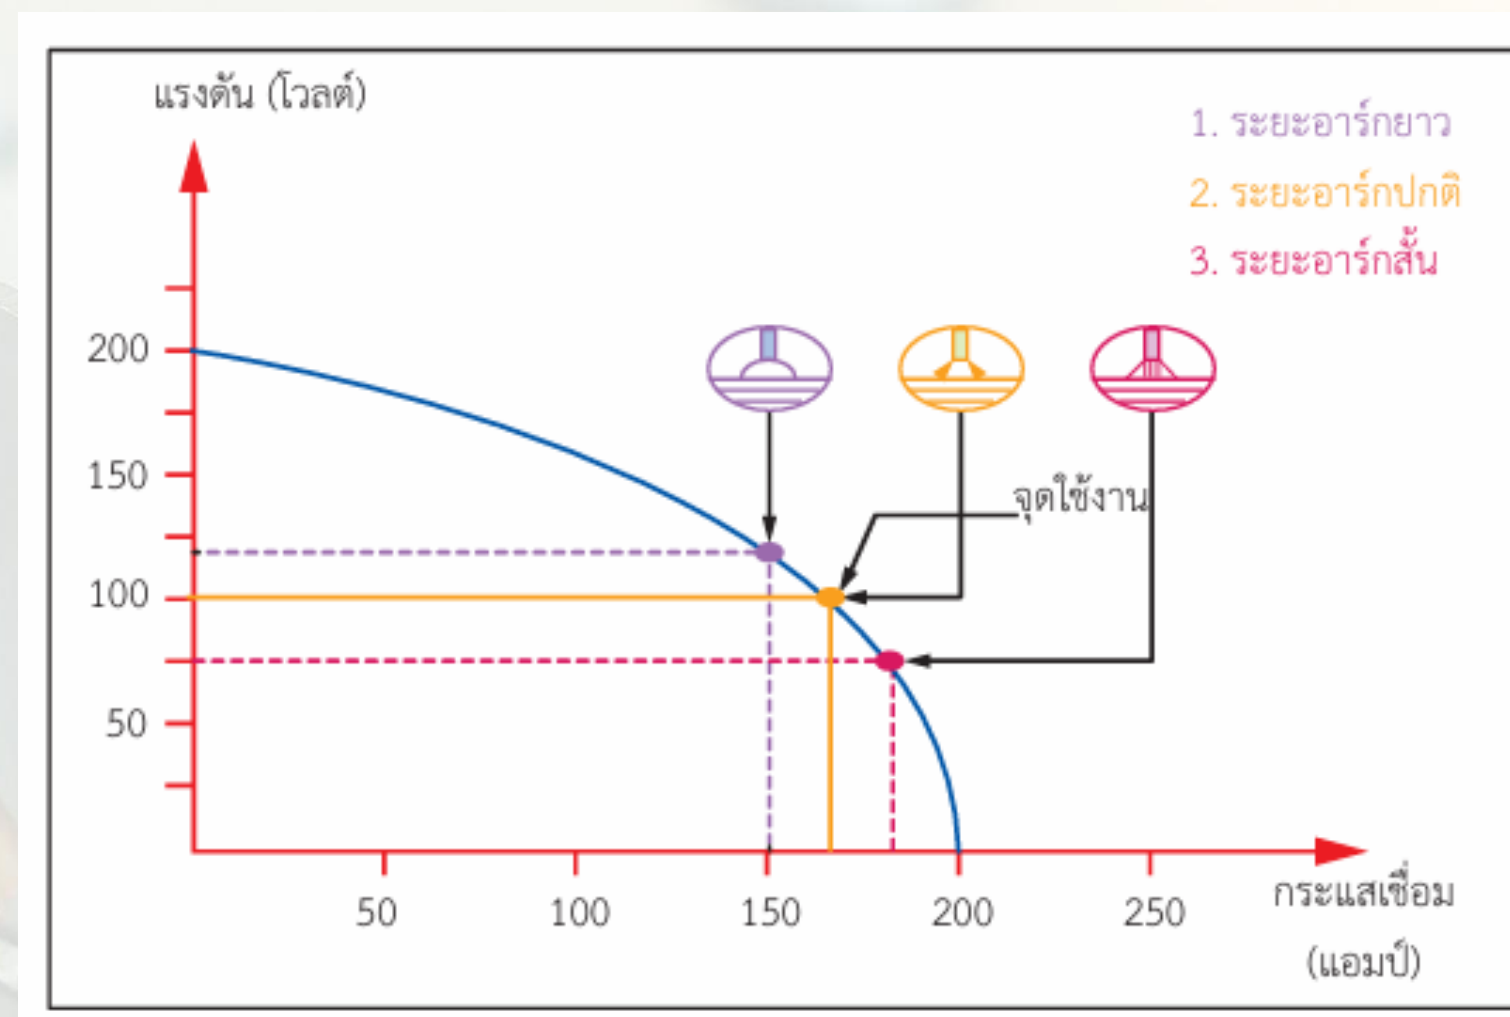




3.

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Electric Welding Machine)

3.1

เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER WELDING MACHINE)

เครื่องเชื่อมประเภทนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าสลับสำหรับงานเชื่อม โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งในอดีตเป็นที่นิยมอย่างมาก หลักการทำงานคือ กระแสไฟฟ้าแรงสูงจะถูกป้อนเข้าสู่ขดลวดปฐมภูมิ และจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นกระแสไฟเชื่อมที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำแต่กระแสไฟเชื่อมสูง โดยหม้อแปลงในเครื่องเชื่อมมีลักษณะการทำงาน เช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป

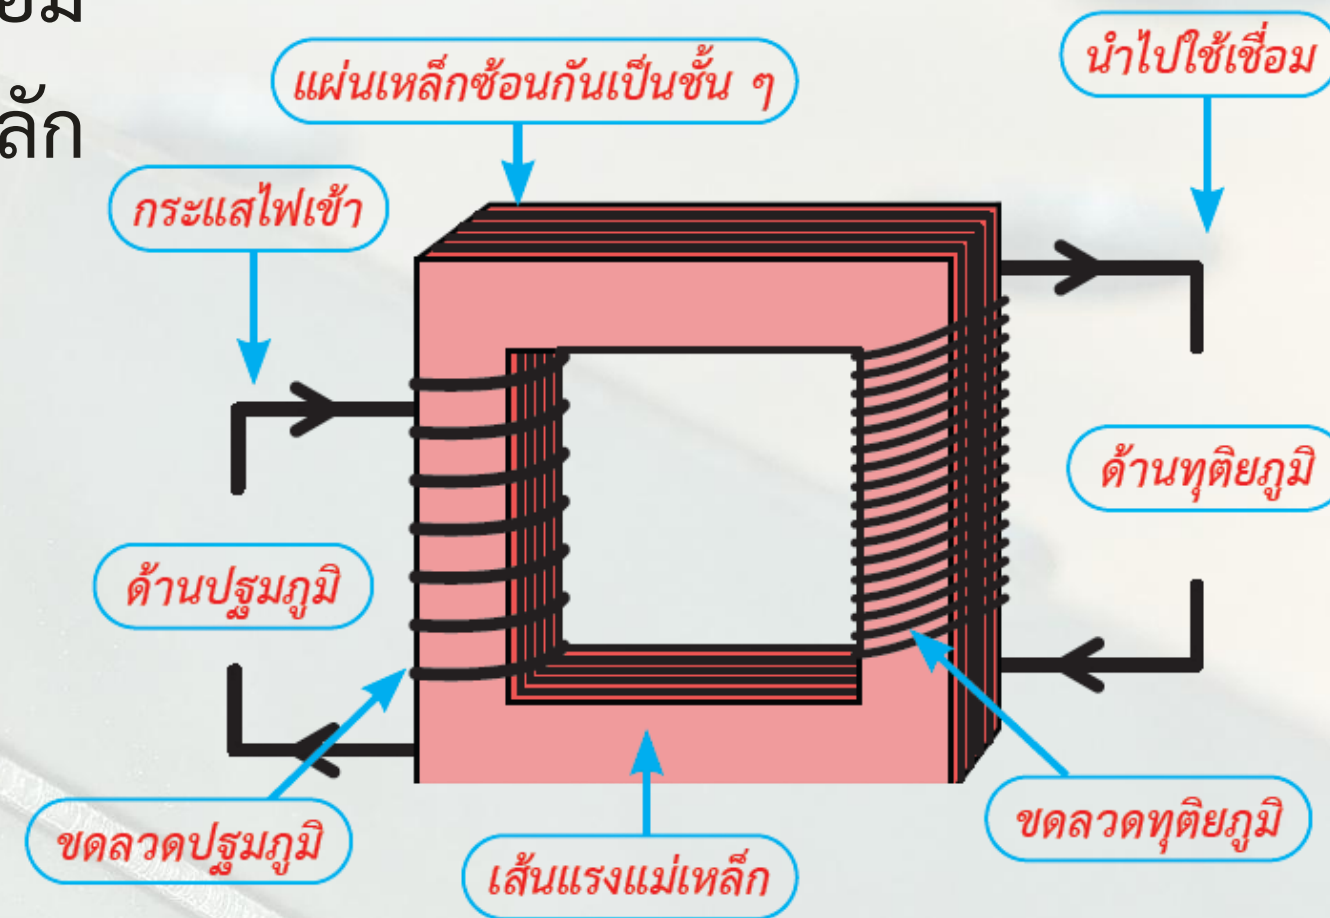

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้า มีดังนี้

แกนเหล็ก

เป็นแผ่นเหล็กที่ผสมสารซิลิคอนบาง ๆ อัดเป็นชั้นมีฉนวน ซึ่งทำมาจากกระดาษหรือวานิชกั้นระหว่างแผ่นเพื่อไม่ให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเรียงกันได้ดี ไม่ให้เกิดกระแสไหลวน และทำให้ไม่เกิดความร้อนในตัวเครื่องเชื่อม


ขดลวดปฐมภูมิ

เป็นขดลวดขนาดเล็กพันอยู่รอบแกนเหล็ก ซึ่งมีจำนวนรอบมาก ปลายขดลวดทั้งสองเส้นจะต่อเข้ากับแหล่งกระแสไฟฟ้าจากภายนอก เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด จะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กไหลวนรอบแกนเหล็กนั้น

ขดลวดทุติยภูมิ

เป็นขดลวดขนาดใหญ่ มีจำนวนพันรอบแกนน้อยกว่าขดลวดปฐมภูมิ ที่ขดลวดทุติยภูมิที่พันรอบอยู่นั้นจะมีเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำของขดลวดปฐมภูมิไหลผ่าน ทำให้เกิดความต้านทานในตัวนำต่ำและมีกระแสไฟฟ้าสูง ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม

การปรับกระแสไฟของเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้ามีด้วยกัน 2 แบบ คือ การปรับด้วยวิธีกล โดยมีเครื่องปรับกระแสไฟแบบต่อเนื่อง (Continuous Output Control) ซึ่งเป็นแบบเคลื่อนที่แกนเหล็กหรือเคลื่อนที่ขดลวดในหม้อแปลง อีกวิธีหนึ่งคือ การปรับด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า วิธีนี้เป็นวิธีที่ทันสมัย โดยต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งวงจรนี้จะควบคุมกระแสไฟที่ออก การปรับกระแสไฟ ทำได้โดยการหมุนปุ่มขนาดเล็กที่หน้าปัดของเครื่องเชื่อม สามารถปรับกระแสไฟได้อย่างต่อเนื่องจากต่ำสุดถึงสูงสุด

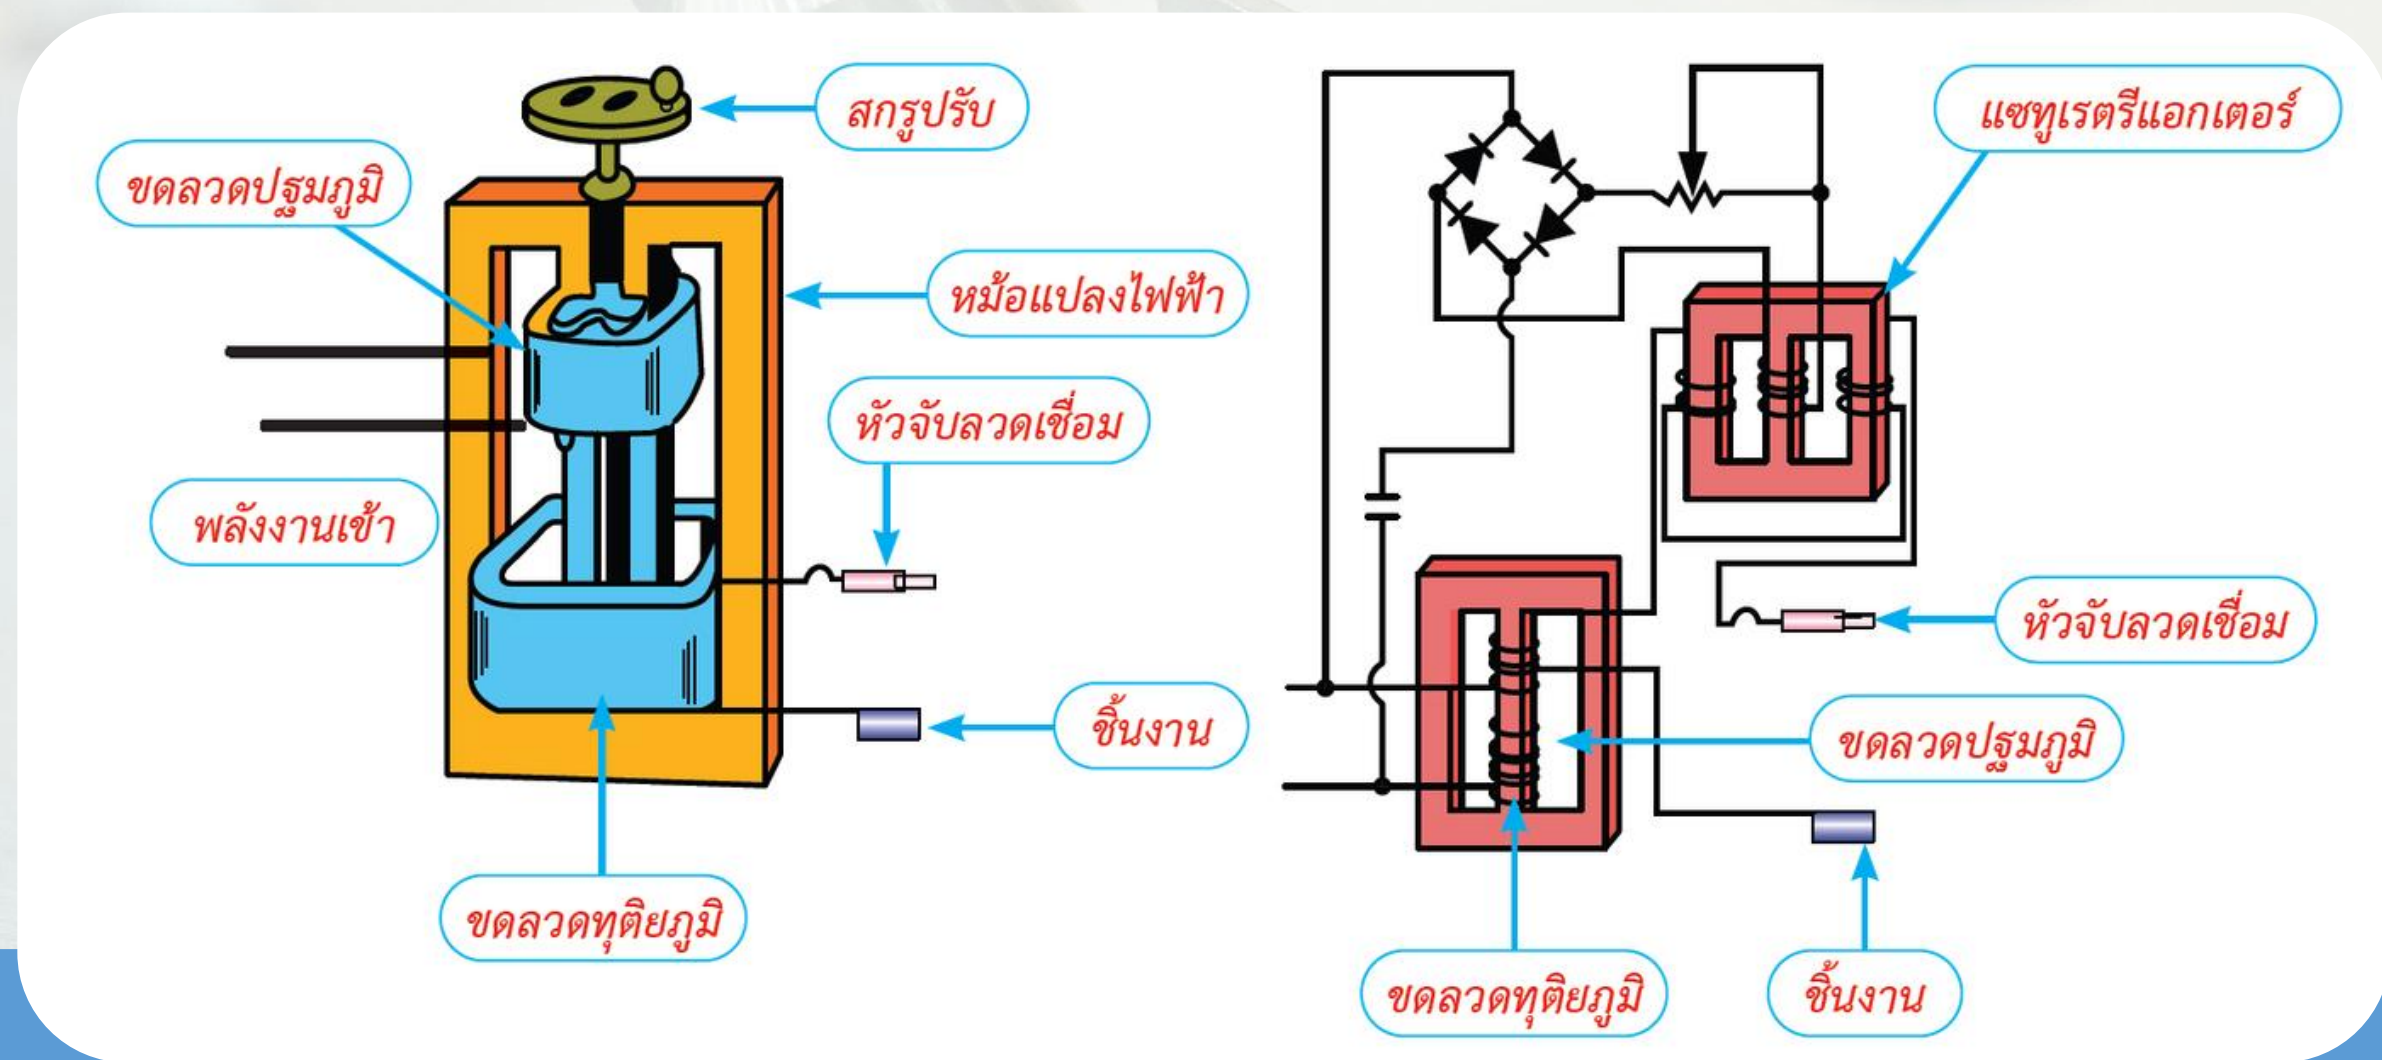

3.2

สายเชื่อม (CABLES)

สายเชื่อมมีหน้าที่สำคัญในการนำกระแสไฟฟ้าจากเครื่องเชื่อมไปยังจุดเชื่อม โดยในวงจรเชื่อมจะประกอบด้วยสายดิน ที่ต่อเข้ากับที่จับยึดชิ้นงาน และ สายเชื่อม ที่ต่อเข้ากับหัวจับลวดเชื่อม



3.3


อุปกรณ์จับยึดสายดิน (GROUND CLAMP)

อุปกรณ์จับยึดสายดินเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อม ทำหน้าที่ยึดชิ้นงานเข้ากับสายดิน โดยผลิตจากวัสดุตัวนำไฟฟ้าอย่างทองแดง อุปกรณ์นี้มักมีสปริงเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่น หรือบางชนิดก็ใช้เป็นซีแคมป์หรือเกลียวขัน เพื่อป้องกันการเกิดความต้านทาน ความร้อน หรือการอาร์กจากการจับยึดที่ไม่แน่น




3.3.1 ชนิดกระแสไฟฟ้าตรงลวดเชื่อมต่อขั้วลบ

ในการเชื่อมกระแสตรงแบบต่อขั้วตรง (DCEN หรือ DCSP) ชิ้นงานจะถูกต่อเข้ากับขั้วบวก (+) ส่วนลวดเชื่อมจะต่อเข้ากับขั้วลบ (-) การจัดขั้วแบบนี้ทำให้ความร้อนจากการอาร์กประมาณ 2 ใน 3 ส่วนกระจุกอยู่ที่ชิ้นงาน และอีก 1 ใน 3 ส่วนจะอยู่ที่ปลายลวดเชื่อม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมเหล็กที่มีความหนา

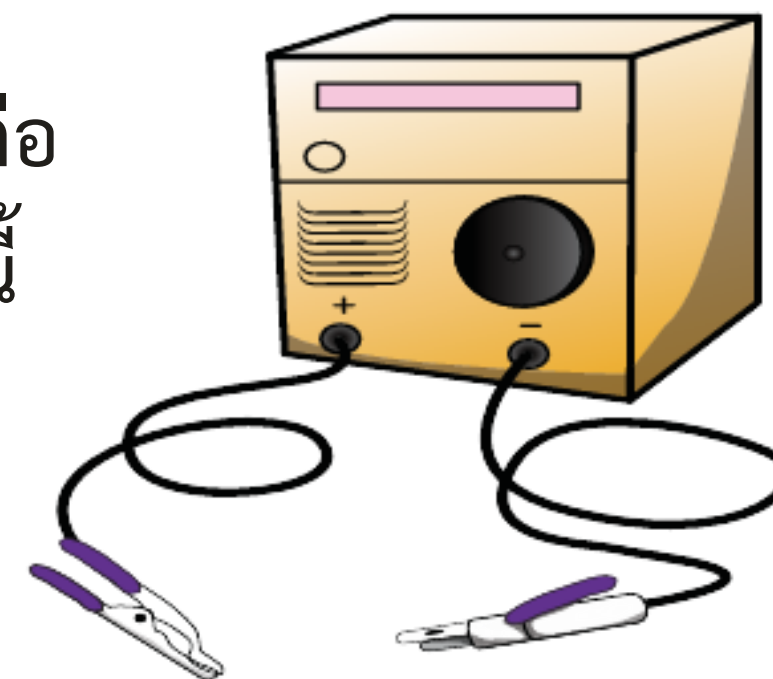

3.3.2 ชนิดกระแสไฟฟ้าตรงลวดเชื่อมต่อขั้วบวก

ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงต่อสลับขั้ว (DC Reverse Polarity) จะต่อชิ้นงานเข้ากับขั้วลบ (-) และลวดเชื่อมเข้ากับขั้วบวก (+) ทำให้การส่งผ่านน้ำโลหะจากลวดเชื่อมไปยังชิ้นงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพมากกว่าการต่อขั้วแบบตรง (DC Straight Polarity)

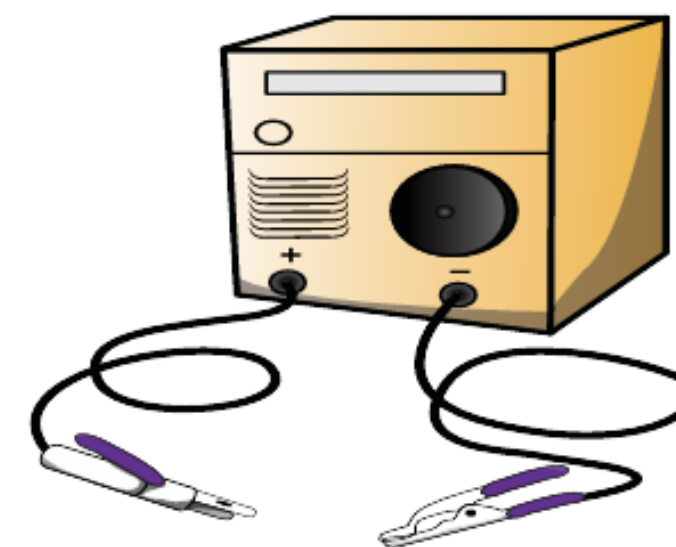



รอบทำงานของเครื่องเชื่อม

4.

ดิวตี้ไซเคิล (Duty Cycle) คือ รอบการทำงาน หมายถึง ความสามารถของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ในการอาร์กกับเวลาทั้งหมดได้กำหนดเวลาทั้งหมดไว้เป็นมาตรฐาน 10 นาที

ถ้าต้องการทราบค่าดิวตี้ไซเคิลของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร ดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์ดิวตี้ไซเคิล} = \frac{(\text{กระแสไฟที่กำหนดของเครื่องเชื่อม})^2}{(\text{กระแสที่ต้องการใช้})^2} \times \text{ดิวตี้ไซเคิลที่กำหนด}$$



หลักการพิจารณาเลือกเครื่องเชื่อม

- 1 ขนาดของกระแสไฟเชื่อมที่ต้องการใช้งาน
- 2 ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่สามารถจัดหา มาใช้กับเครื่องเชื่อมใด
- 3 องค์กรประกอบเกี่ยวกับความสะดวก และการประหยัดค่าใช้จ่าย



อุปกรณ์ที่ใช้กับงานเชื่อมไฟฟ้า

5.

5.1 หัวจับลวดเชื่อม (ELECTRODE HOLDER)

หัวจับลวดเชื่อมไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์สำคัญของเครื่องเชื่อม ทำหน้าที่จับลวดเชื่อม และเป็นมือจับขณะเชื่อม โดยภายในทำจากทองแดงและทองเหลือง เพื่อนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมไปยังลวดเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยระบายความร้อนสูงขณะเชื่อม เพื่อป้องกันการหลอมละลายติดกับแกนลวด

หัวจับลวดเชื่อมจะเชื่อมต่อกับปลายสายเชื่อมด้วยปลอกทองแดง และสอดเข้าไปในด้ามจับของหัวจับลวดเชื่อม เพื่อให้การขนส่งกรูยี้ระหว่างหัวจับลวดเชื่อมกับสายเชื่อมแน่นหนา ป้องกันการเกิดความร้อนสูงที่ขั้วต่อจากความต้านทานกระแสไฟฟ้า



5.2

สายเชื่อม (CABLES)

สายเชื่อมมีหน้าที่สำคัญในการนำกระแสไฟฟ้าจากเครื่องเชื่อมไปยังจุดเชื่อม โดยในวงจรเชื่อมจะประกอบด้วยสายดิน ที่ต่อเข้ากับที่จับยึดชิ้นงาน และ สายเชื่อม ที่ต่อเข้ากับหัวจับลวดเชื่อม



5.3

อุปกรณ์จับยึดสายดิน (GROUND CLAMP)

อุปกรณ์จับยึดสายดินเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อม ทำหน้าที่ยึดชิ้นงานเข้ากับสายดิน โดยผลิตจากวัสดุตัวนำไฟฟ้าอย่างทองแดง อุปกรณ์นี้มักมีสปริงเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่น หรือบางชนิดก็ใช้เป็นซีแคมป์หรือเกลียวขัน เพื่อป้องกันการเกิดความต้านทาน ความร้อน หรือการอาร์กจากการจับยึดที่ไม่แน่น



5.4

อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอันตราย (SAFETY EQUIPMENT)

การเชื่อมไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายหลายประการ เช่น ควัน ความร้อน สะเก็ดไฟ และไฟฟ้าดูด ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการเชื่อมไฟฟ้าทุกครั้ง

5.4.1 หน้ากากเชื่อม (Welding

อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันดวงตา และใบหน้าจากแสง ความร้อน และรังสีอันตราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบมือถือ (Hand Shield) และแบบสวมหัว (Helmet)



ลักษณะหน้ากากเชื่อมชนิดมือถือ



ลักษณะหน้ากากเชื่อมชนิดสวมหัว

5.4.2 ชุดปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า

ชุดปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าประกอบไปด้วย ถุงมือหนัง (Gloves) เสื้อหนัง (Apron) ปลอกแขน (Sleeves) ปลอกขา (Leggings) รองเท้าหัวเหล็ก ดังแสดงในรูป



5.5

อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดงานเชื่อมทั้งก่อนและหลังการเชื่อม มีความจำเป็นต้องนำมาใช้ เพื่อให้งานเชื่อมมีคุณภาพ อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้ มีดังนี้

5.5.1 ชุดปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า



5.5.2 ชุดปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า



5.5.3 ชุดปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า

