


หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

การทดสอบด้วยแรงดึง

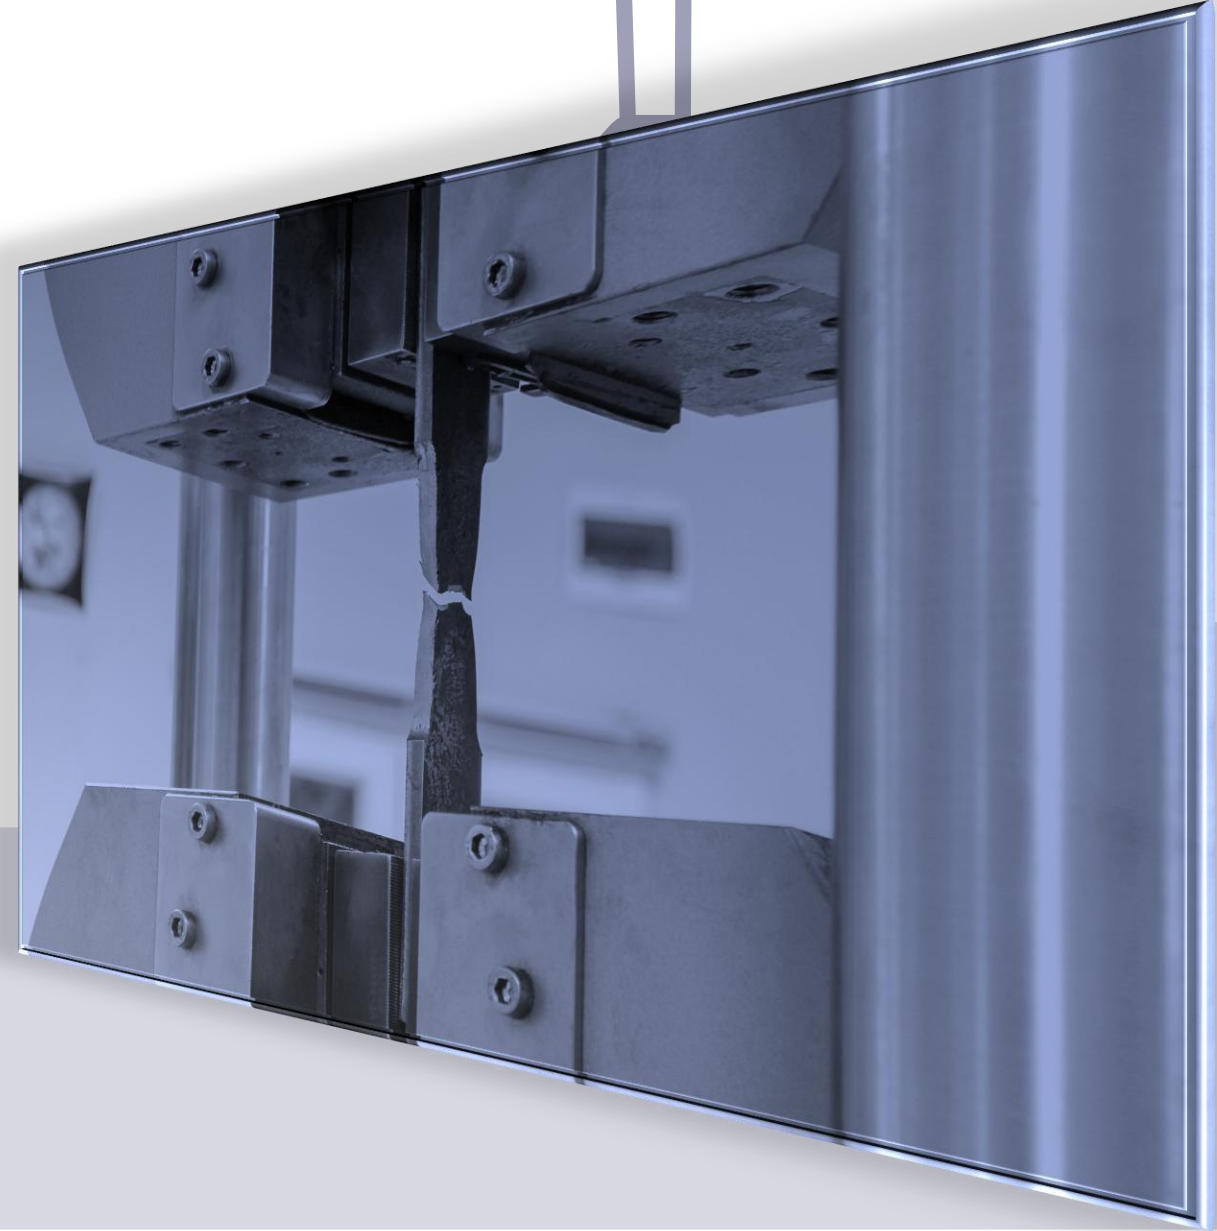

สาระสำคัญ

การทดสอบด้วยแรงดึง เป็นการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึงของรอยเชื่อมหรือรอยต่อลักษณะต่างๆ ว่าสามารถรับภาระได้มากน้อยเพียงใด โดยการนำชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐานด้วยแรงคงที่จนกระทั่งชิ้นงานทดสอบขาดออกจากกัน เพื่อให้ทราบถึงสมบัติเชิงกลที่สามารถบ่งบอกถึงความแข็งแรงและความทนทานต่อการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ

สาระการเรียนรู้

1. ลักษณะของการทดสอบด้วยแรงดึง
2. วัตถุประสงค์ของการทดสอบด้วยแรงดึง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ของการทดสอบด้วยแรงดึง
5. การเตรียมชิ้นงานและวิธีการทดสอบ



สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทดสอบด้วยแรงดึง
2. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและงานเชื่อมด้วยแรงดึงตามหลักการ




จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะของการทดสอบด้วยแรงดึงได้
2. บอกวัตถุประสงค์ของการทดสอบด้วยแรงดึงได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดได้
4. อธิบายการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบด้วยแรงดึงได้
5. เตรียมชิ้นงานเพื่อทดสอบด้วยแรงดึงได้
6. อธิบายวิธีการทดสอบด้วยแรงดึงได้
7. ปฏิบัติการทดสอบด้วยแรงดึงได้

1. ลักษณะการทดสอบด้วยแรงดึง

การทดสอบด้วยแรงดึง (Tensile Test) เป็นการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) และพลังงานที่รอยต่อของรอยเชื่อมหรือเนื้อเชื่อมที่สามารถรับภาระได้ โดยการดึงชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐานด้วยแรงคงที่จนกระทั่งชิ้นงานทดสอบขาดออกจากกัน

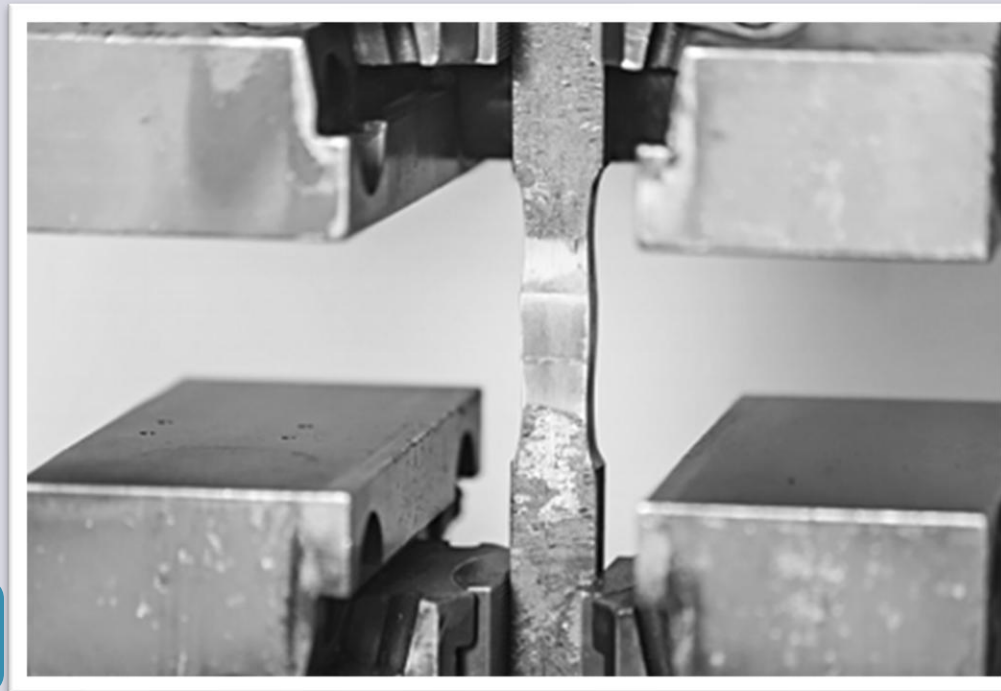

ลักษณะการทดสอบด้วยแรงดึง

2. วัตถุประสงค์ของการทดสอบด้วยแรงดึง

1. หาค่าสมบัติเชิงกลของ
รอยเชื่อมความเค้นแรงดึงสูงสุด

2. หาค่าความเค้นจุดคราก (Yielded
Point)

3. หาค่าขีดจำกัดความยืดหยุ่น (Elastic Limit)


วัตถุประสงค์
ของการทดสอบ
ด้วยแรงดึง

5. หาค่าเปอร์เซ็นต์การลดลง
ของพื้นที่หน้าตัด (Reduction
of Area)

4. หาค่าความยืดตัว (Elongation)


3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) จะมีรูปแบบที่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับชนิดและส่วนผสมทางเคมีของโลหะนั้น ๆ

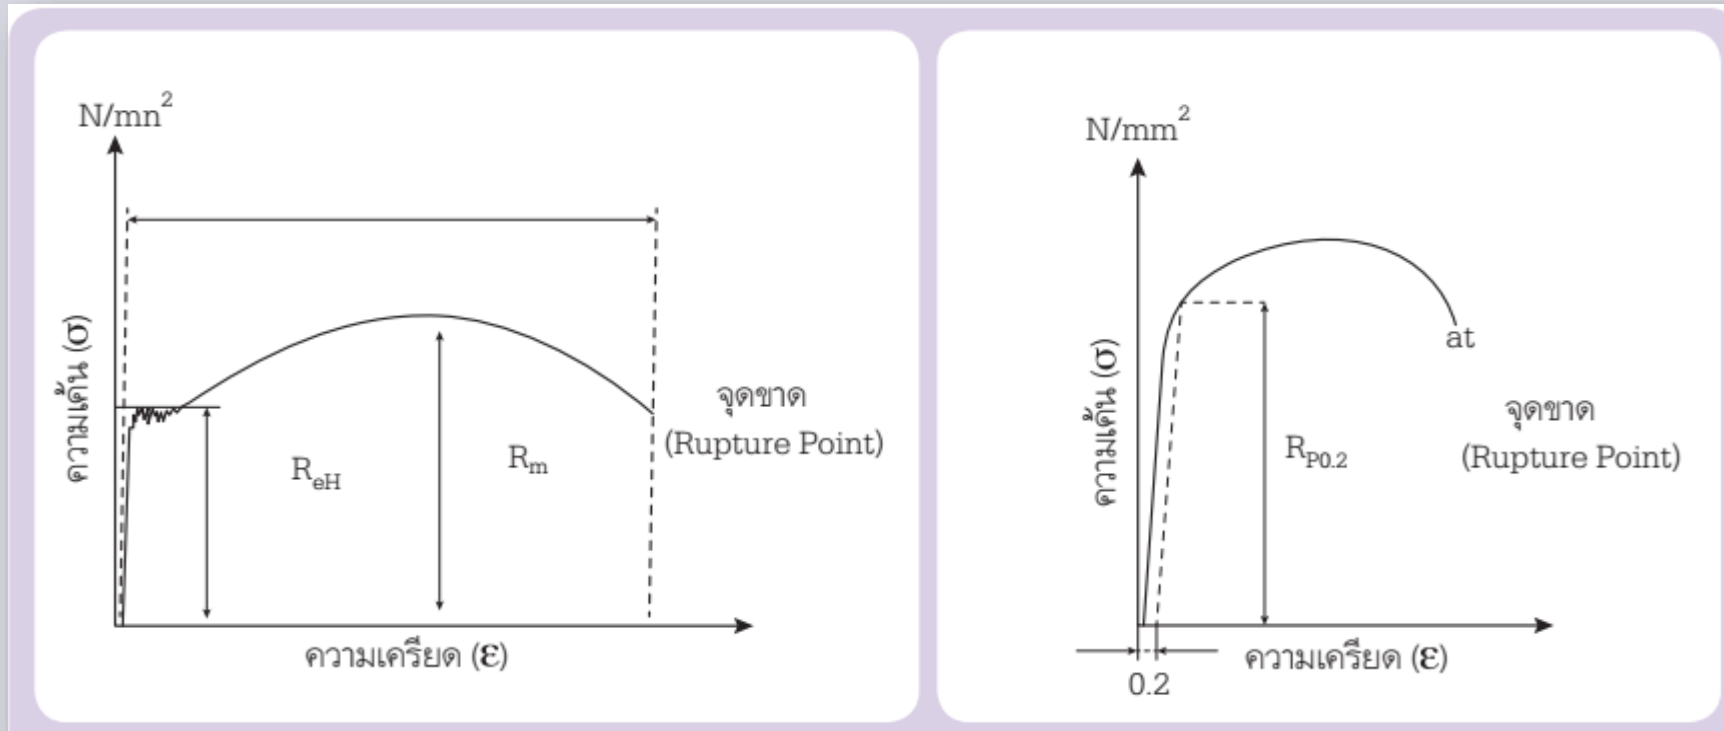

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของวัสดุที่ไม่ปรากฏจุดตรากตัว

ผลการทดสอบของวัสดุที่มีจุดครากตัว (Yielded Stress) จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

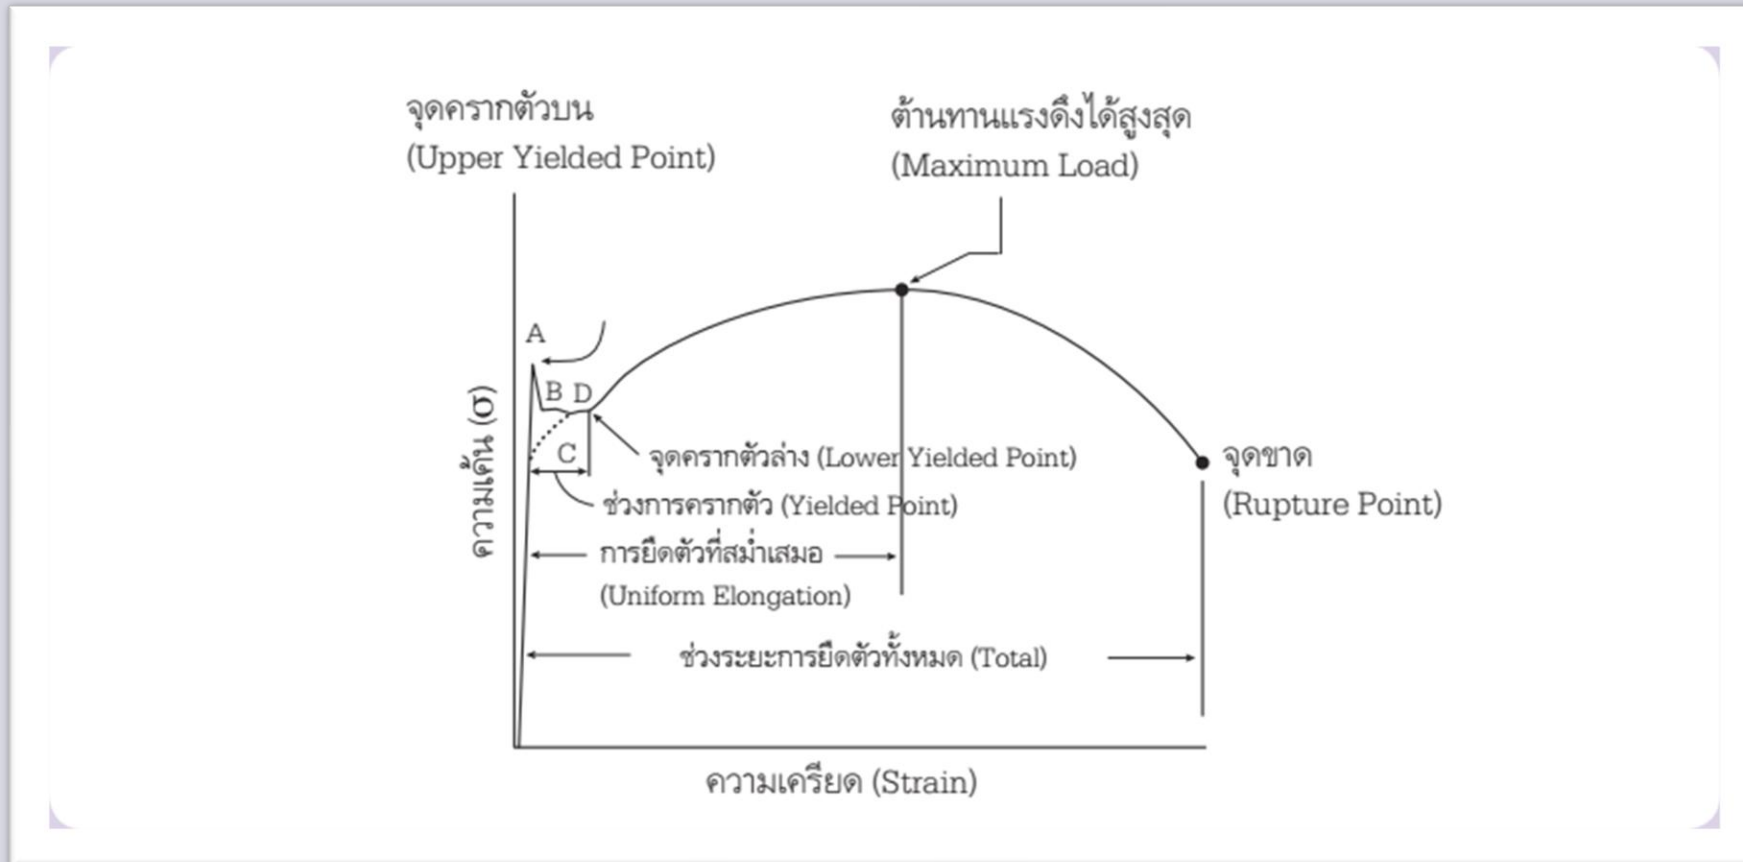


ลักษณะจุดต่างๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของวัสดุที่ไม่ปรากฏจุดครากตัว

3.1 ขีดจำกัดของสัดส่วน (Proportional Limit)

เมื่อเพิ่มภาระให้กับชิ้นงานทดสอบด้วยแรงคงที่ ความเค้นจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเครียด บริเวณใต้เส้นกราฟจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดที่มีการแรเงาสีของวัสดุเหล็กกล้าทำสปริงคาร์บอนสูงและเหล็กกล้าที่ใช้ในงานโครงสร้าง คือ ขอบเขตการยืดหยุ่นระหว่างความเค้นและความเครียดเรียกว่า พิกัดของความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity)

ลักษณะจุดต่างๆ บนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของวัสดุที่ปรากฏจุดตรากตัว

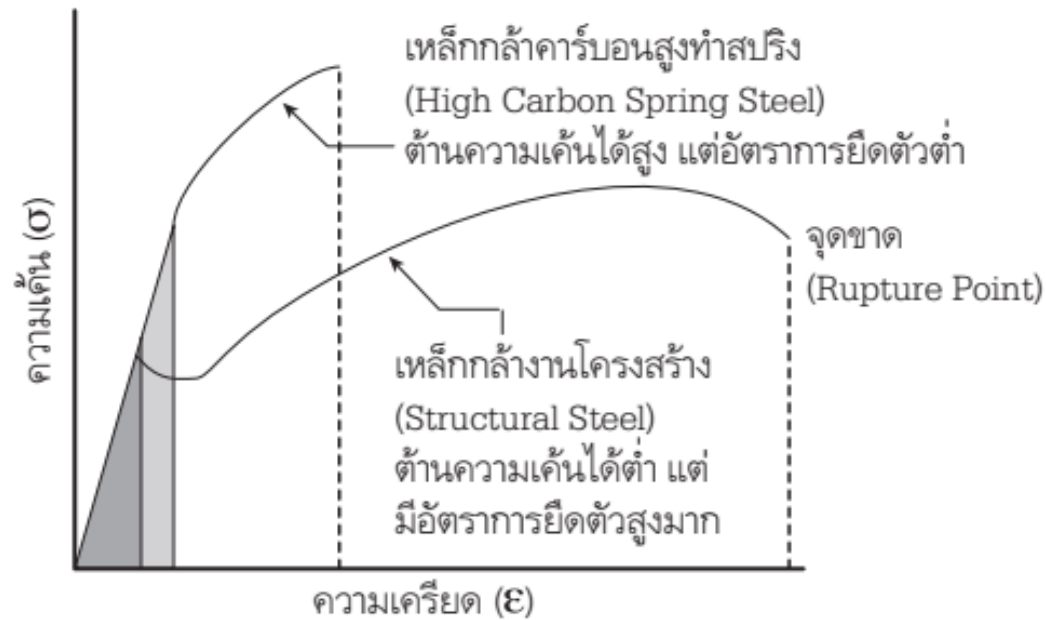


3.2 จุดครากหรือความเค้นพิสูจน์ (Yield Point or Proof Stress)

เมื่อทำการดึงชิ้นงานทดสอบจนกระทั่งความเค้นของชิ้นงานทดสอบเพิ่มขึ้นถึงระดับ R_{eH} ชิ้นงานทดสอบจะยืดตัวต่อไปโดยไม่ต้องเพิ่มแรงกระทำ ความเค้นจุดครากหาได้จากสูตรดังนี้

$$\text{ความเค้นจุดคราก} = \frac{\text{แรงกระทำระดับ } R_{eH}}{\text{พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานทดสอบก่อนทดสอบ}}$$

สำหรับรอยเชื่อมเหล็กหล่อ เหล็กกล้าสแตนเลสเกรดออสเทนนิติก เกรดเฟอร์ริติก เกรดมาร์เทน-ซิติก และวัสดุโครงสร้างผลึก FCC เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง จะไม่ปรากฏความเค้นที่จุดครากตัว ดังนั้นที่จุดความเค้นครากจะใช้ความเค้นพิสูจน์เท่ากับ 0.2% ของความเครียด โดยวิธีลากเส้นตรงขนานกับช่วงยืดหยุ่นไปตัดกับเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด จะได้ค่าความเค้นพิสูจน์ ความเค้นมีหน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว (Lps/in²) เมกะปาสกาล (Mpa) นิวตันต่อตารางเมตร (N/mm²) หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kgf/mm²)

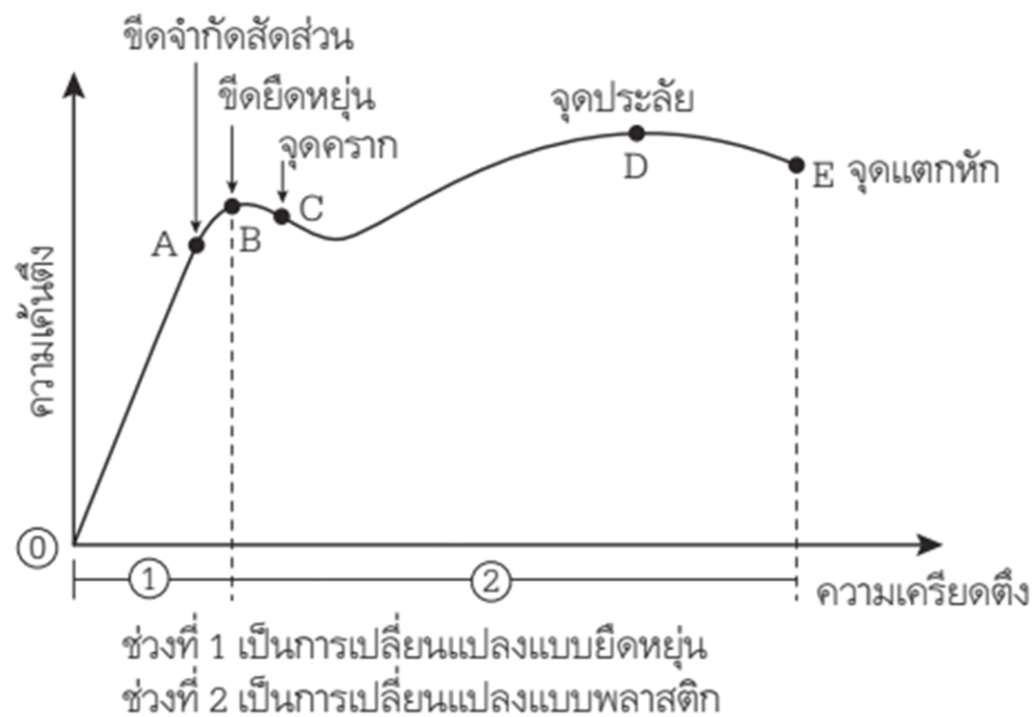

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด

จากภาพแสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด สามารถอธิบายได้ดังนี้

- 1) ช่วง OA กราฟเป็นเส้นตรง แสดงว่าความเครียดแปรผันโดยตรงกับความเค้น ถ้าปล่อยแรงดึงออก วัสดุจะกลับคืนสู่สภาพเดิมที่จุด A เป็นค่าความเค้นสูงสุดที่ความเครียดแปรผันโดยตรงกับความเค้นจุด A เรียกว่า ขีดจำกัดของสัดส่วน (Proportional Limit)
- 2) ช่วง AB กราฟเริ่มโค้งงอแบนจากลักษณะเดิม (ช่วงสั้น ๆ) จุด B เป็นจุดสุดท้ายที่วัสดุจะกลับคืนสภาพเดิมได้ จุด B เรียกว่า ขีดจำกัดความยืดหยุ่น (Elastic Limit)
- 3) ช่วง BC กราฟจะเริ่มโค้งงอแบนไปอีกระยะหนึ่ง เมื่อเลยจุด C วัสดุจะยืดตัวออกได้เองโดยไม่ต้องออกแรงเพิ่มขึ้น จุด C เรียกว่า จุดคราก (Yield Point)
- 4) ช่วง CE กราฟจะโค้งยาวจากจุด C เมื่อออกแรงดึงวัสดุจะยืดต่อไปอีกจนถึงจุด D ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่วัสดุรับความเค้นได้ จุด D เรียกว่า จุดประลัย (Ultimate Strength) จากนั้นวัสดุจะยืดตัวออกเองจนถึงจุด E วัสดุจะขาดออกจากกัน เรียกว่า จุดแตกหัก (Breaking Point)

การเปลี่ยนแปลงของกราฟจากจุด A ถึงจุด B เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบยืดหยุ่น (Elastic) (ช่วงที่ 1) คือ วัสดุจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรง ส่วนการเปลี่ยนแปลงหลังจุด B เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลาสติก (Plastic) (ช่วงที่ 2) วัสดุจะไม่สามารถคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทำ วัสดุบางชนิดที่ไม่มี ความเหนียวจะหาจุดครากไม่ได้ และจุดอื่น ๆ ไม่เด่นชัด

3.3 ความต้านทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate Strength)

เมื่อเพิ่มภาระแก่ชิ้นงานทดสอบเลยจุดครากจนงานค่อย ๆ ยืดออกเรื่อย ๆ จนขาดออกจากกัน ที่ภาระสูงสุด (R_m) ค่าความสามารถแรงดึงสูงสุดสามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$\% \text{ การยืดตัว} = \frac{\text{ความยาวชิ้นงานทดสอบหลังขาด} - \text{ความยาวชิ้นงานทดสอบก่อนขาด}}{\text{ความยาวชิ้นงานทดสอบก่อนทดสอบ}}$$

$$\% \text{ พื้นที่หน้าตัดชิ้นงานทดสอบหลังขาด}$$

$$= \frac{\text{พื้นที่หน้าตัดชิ้นงานทดสอบหลังขาด} - \text{พื้นที่หน้าตัดชิ้นงานทดสอบก่อนขาด}}{\text{พื้นที่หน้าตัดชิ้นงานทดสอบก่อนทดสอบ}} \times 100$$

3.4 การยืดตัวและการลดลงของพื้นที่หน้าตัด (Elongation and Reduction of Area)

การยืดตัวและการลดลงของพื้นที่หน้าตัดเป็นการบอกสมบัติการอ่อนตัว (Ductility) ของ รอยเชื่อม แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

$$\% \text{ การยืดตัว} = \frac{\text{ความยาวชิ้นงานทดสอบหลังขาด} - \text{ความยาวชิ้นงานทดสอบก่อนขาด}}{\text{ความยาวชิ้นงานทดสอบก่อนทดสอบ}}$$

$$\% \text{ พื้นที่หน้าตัดชิ้นงานทดสอบหลังขาด}$$

$$= \frac{\text{พื้นที่หน้าตัดชิ้นงานทดสอบหลังขาด} - \text{พื้นที่หน้าตัดชิ้นงานทดสอบก่อนขาด}}{\text{พื้นที่หน้าตัดชิ้นงานทดสอบก่อนทดสอบ}} \times 100$$

3.5 จุดขาด (Rupture Point)

จุดขาดเป็นจุดที่วัสดุขาดหรือแตกร้าว เนื่องจากไม่สามารถรับภาระได้อีก

4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบด้วยแรงดึง

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบด้วยแรงดึง มีดังนี้

1. เครื่องมือทดสอบแรงดึงแบบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine: UTM)
2. หัวจับ (Grip) ใช้กับชิ้นงานทดสอบที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3. เวอร์เนียคาลิเปอร์ (Vernier Caliper)

ในการทดสอบด้วยแรงดึงนั้น จะนำชิ้นงานทดสอบยึดไว้กับเครื่องมือทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ โดยทำการยึดส่วนด้านบนและด้านล่างไว้ที่หัวจับชิ้นงาน น้ำมันไฮดรอลิกจากปั๊มจะไหลเข้าสู่ท่อด้านล่างดันลูกสูบสู่แทนหัวจับด้านบน ให้ดึงแทนหัวจับด้านล่างเพื่อดึง ในขณะที่ทดสอบแรงดึงชิ้นงานทดสอบ ความดันของน้ำมันไฮดรอลิกภายในท่อส่วนบนจะดันให้ระบบกลไกทางกลของเกจวัดชี้บอกระดับความเค้น และดันให้ตัวเขียนภาพแสดงความต้านทานแรงดึงและความเครียด จนกระทั่งชิ้นงานทดสอบถูกดึงขาดออกจากกัน

นอกจากนี้เครื่องมือทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ยังสามารถนำมาใช้ทดสอบแรงอัด แรงดึง และแรงเฉือนได้อีกด้วย เครื่องมือทดสอบดังกล่าวจะมีการพัฒนาให้กลไกควบคุมการทำงานและแสดงผลการทดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ลักษณะเครื่องมือทดสอบแรงดึง



5. การเตรียมชิ้นงานและวิธีการทดสอบ

5.1 การเตรียมชิ้นงานในการทดสอบ

ในการเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM E8-69 นั้น ให้เตรียมชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนที่ทำการเชื่อมเสร็จแล้วจำนวน 1 ชิ้น เพื่อใช้ในการหาสมบัติทางกลของรอยเชื่อม

ลักษณะการเตรียมชิ้นงาน
ทดสอบสำหรับการทดสอบ
ด้วยแรงดึง




เหล็กกล้าคาร์บอนที่ทำการเชื่อมเสร็จ



ชิ้นงานทดสอบ

ชิ้นงานทดสอบที่ใช้ทดสอบด้วยแรงดึงของรอยเชื่อมให้ตัดจากตัวอย่าง โดยให้ด้านยาวของชิ้นงานทดสอบตั้งฉากกับรอยเชื่อม ถ้าตัวอย่างเป็นท่อเหล็กเหนียว ให้ตัดปลายทดสอบเหล็กเหนียวเป็นวงแหวน แล้วผ่าวงแหวน นำส่วนที่มีรอยเชื่อมมาทำเป็นชิ้นงานทดสอบ ชิ้นงานทดสอบที่ตัดมาแล้วจะต้องแบ่งให้ได้ลักษณะและขนาด

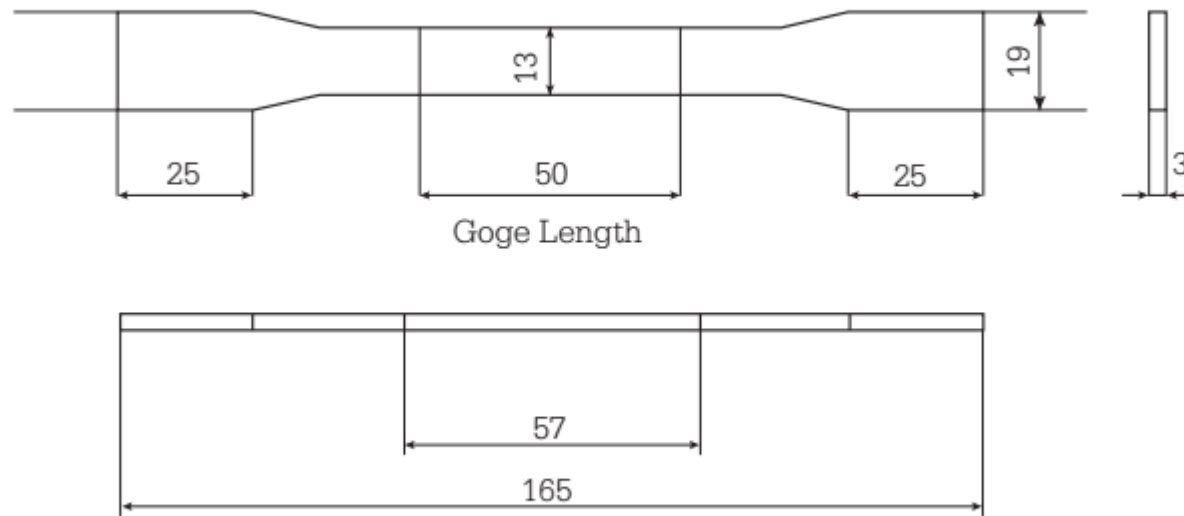

ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสำหรับทดสอบรอยเชื่อม

5.1.1 ตัวแปรที่มีผลต่อการทดสอบด้วยแรงดึง ได้แก่

- 1) การเพิ่มแรงดึงทดสอบที่ไม่สม่ำเสมอ
- 2) อุณหภูมิขณะทำการทดสอบ
- 3) การปรับเทียบเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน
- 4) การจับชิ้นงานทดสอบไม่อยู่ในแนวแกนของแรงดึง

5.1.2 การเตรียมชิ้นงานทดสอบด้วยแรงดึงรอยเชื่อม มีดังนี้

- 1) ออกแบบและกำหนดรายละเอียดในการเชื่อมทดสอบ
- 2) เตรียมชิ้นงานเชื่อมเพื่อนำมาทดสอบแรงดึง
- 3) ตั้งค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อมตามกำหนด
- 4) ปฏิบัติการเชื่อมตามที่ออกแบบและกำหนดรายละเอียดในการเชื่อมทดสอบ (WPS)
- 5) ทำการตัดแบ่งชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASME

5.2 วิธีการทดสอบ

5.2.1 วัดขนาดชิ้นงานทดสอบ (ASTM E8-69) โดยวัดขนาดพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานทดสอบที่จุดกึ่งกลางของรอยเชื่อม (เป็นพื้นที่หน้าตัดเล็กที่สุดของชิ้นงานทดสอบ) ให้มีความละเอียดและถูกต้องในการวัด ดังนี้

- ขนาดหนา 5 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ให้วัดละเอียดถึง 0.025 มิลลิเมตร
- ขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เล็กกว่า 2.5 มิลลิเมตร ให้วัดละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร
- ขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร ให้วัดละเอียดถึง 1 เพอร์เซ็นต์ และในทุกกรณีให้มีความละเอียด ไม่มากกว่า 0.0025 มิลลิเมตร

5.2.2 นำชิ้นงานทดสอบที่วัดขนาดเรียบร้อยแล้วมาทดสอบการรับแรงดึง โดยใส่เข้าเครื่องทดสอบแรงดึง แล้วเดินเครื่องดึงชิ้นงานทดสอบด้วยอัตราไม่เกิน 70 กก./มม. 2/นาที จนชิ้นงานทดสอบขาดจากกัน บันทึกค่าแรงดึงสูงสุด แล้วคำนวณหากำลังรับแรงดึงของรอยเชื่อม


5.2.3 กรณีที่ชิ้นงานทดสอบไม่ขาดตามรอยเชื่อม แต่ขาดที่ส่วนของเนื้อโลหะหรือเหล็กเหนียว แสดงว่าพื้นที่หน้าตัดตรงรอยเชื่อมไม่ใช่พื้นที่หน้าตัดที่เล็กที่สุดของชิ้นงานทดสอบ ให้ทำการทดสอบใหม่

5.2.4 ผลการทดสอบการรับแรงดึงของรอยเชื่อมที่ผ่านการทดสอบ จะต้องไม่ต่ำกว่าการรับแรงดึงของเหล็กเหนียวที่เชื่อมต่อกับรอยเชื่อมนั้นตามที่กำหนด

5.2.5 ถ้าผลการทดสอบการวัดแรงดึงของรอยเชื่อมไม่ถูกต้องตามข้อ 5.2.4 ให้ทดสอบใหม่ด้วยชิ้นงานทดสอบจำนวนสองเท่าของจำนวนชิ้นงานทดสอบที่มีสมบัติไม่ตรงตามกำหนด และถ้าผลการทดสอบซ้ำของชิ้นงานทดสอบชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ให้ถือว่าตัวอย่างทั้งหมดไม่ผ่านการทดสอบ



วิธีการทดสอบด้วยแรงดึง

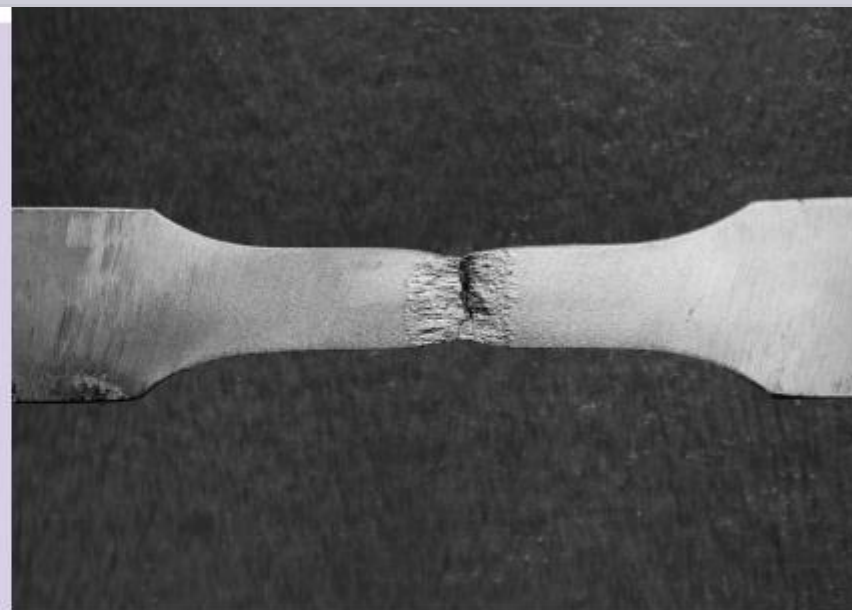

ลักษณะของชิ้นงานทดสอบขาดออกจากกัน

ลักษณะการทดสอบด้วยแรงดึงรอยเชื่อมของเหล็กเหนียว

สรุป

การทดสอบด้วยแรงดึงเป็นการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึงของรอยเชื่อมหรือรอยต่อลักษณะต่างๆ ว่าสามารถรับภาระได้มากน้อยเพียงใด โดยการนำชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐานด้วยแรงคงที่ จนกระทั่งชิ้นงานทดสอบขาดออกจากกัน เพื่อให้ทราบถึงสมบัติเชิงกลที่สามารถบ่งบอกถึงความแข็งแรงและความทนทานต่อการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ

การทดสอบด้วยการดึงเป็นการทดสอบเพื่อหาสมบัติของวัสดุซึ่งช่วยให้ได้ค่าสมบัติด้านความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ครากหรือจุดที่วัสดุรับแรงได้สูงสุดโดยไม่เสียรูป ความแข็งแรง แรงดึงหรือจุดที่วัสดุรับแรงสูงสุด และอัตราส่วนการหดตัวสัมพัทธ์ของหน้าตัด ซึ่งเหล่านี้เป็นสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของวัสดุ

ในการทดสอบจะนำชิ้นงานทดสอบยึดไว้กับเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ โดยยึดส่วนด้านบนและด้านล่างไว้ที่หัวจับชิ้นงาน ในขณะที่ทดสอบ ความดันของน้ำมันไฮดรอลิกภายในท่อส่วนบนจะดันให้ระบบกลไกทางกลของเกจวัดชี้บอกระดับความเค้น และดันให้ตัวเขียนภาพแสดงความต้านทานแรงดึงและความเครียด จนกระทั่งชิ้นงานทดสอบถูกดึงขาดออกจากกัน